

СИ8

Счетчик импульсов микропроцессорный
Руководство по эксплуатации
КУВФ.402213.001 РЭ

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией и подключением счетчика импульсов СИ8. Полное руководство по эксплуатации расположено на странице прибора на сайте owen.ru.

Для доступа к странице прибора следует считать QR-код на обратной стороне документа.

1 Назначение

Счетчик импульсов микропроцессорный СИ8 предназначен для преобразования количества электрических импульсов, поступающих на входы счетчика в значение физической величины и измерений частоты следования импульсов и длительности временных интервалов между импульсами.

Регистрационный номер утвержденного типа средства измерений 28696-10.

2 Технические характеристики

Таблица 1 – Характеристики прибора

Наименование	Значение
Питание	
Диапазон переменного напряжения питания:	
напряжение	от 130 до 265 В (номинальные значения – 110, 220 или 240 В)
частота	от 47 до 63 Гц (номинальные значения 50 и 60 Гц)
Диапазон постоянного напряжения питания	от 180 до 370 В
Потребляемая мощность, не более	6 ВА
Время установления рабочего режима, не более	20 мин
Входы	
Количество	3
Напряжение низкого (активного) уровня на входах	от 0 до 0,8 В
Напряжение высокого уровня на входах	от 2,4 до 30 В
Внутренний источник питания	
Номинальное выходное постоянное напряжение	24 В
Максимальный выходной ток	100 мА
Нестабильность выходного напряжения, не более	12,5 %
Уровень пульсаций, не более	100 мВ
Счетчик импульсов	
Количество разрядов	от 3 до 8
Постоянная счетчика K	от $10^{-(n-1)}$ до 10^{n-1}
Емкость счетчика	$K \times 10^{n-1}$
Частота входных импульсов, диапазон измерений частоты следования импульсов	от 1 до 8000 Гц
Длительность входных импульсов, не менее	100 мкс
Диапазон значений предделителя	от 1 до 9999
Диапазон значений множителя	от 0,000001 до 999999
Постоянная времени входного фильтра	от 0,1 до 1000 мс
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений количества импульсов при K = 1	± 1 единица младшего разряда
Пределы основной относительной погрешности измерений частоты следования импульсов	$\pm 0,5$ %
Диапазоны измерений интервалов времени:	
режим секундомера	от 0,01 с до 9 ч 59 мин 59,99 с
режим счетчика наработки	от 1 мин до 99999 час 59 мин
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений интервалов времени	$\pm 0,5$ %
Расходомер и счетчик времени	
Время измерения среднего расхода	от 1 до 99 с

Продолжение таблицы 1

Наименование	Значение
Дискретность отсчета времени: в режиме счетчика наработка	1 мин
в режиме секундомера	0,01 с
ВУ	
Количество	2
Ток, коммутируемый контактами реле, не более	8 А (при напряжении 220 В и $\cos \phi > 0,4$)
Ток нагрузки транзисторной оптопары, не более	0,2 А (при напряжении 50 В)
Ток нагрузки оптосимистора, не более	50 мА
Ток нагрузки дублирующего выхода второго канала, не более	30 мА (при напряжении 30 В)
Интерфейс RS-485	
Скорость обмена	От 2400 до 57600 бит/с
Протокол	Овен
Контроль четности	Есть
Количество стоп-бит	1 или 2
Параметры, доступные по сети	см. полное Руководство по эксплуатации

Корпус

Габаритные размеры прибора:

- настенный Н
- щитовой Щ1
- щитовой Щ2

105 × 130 × 65 мм
96 × 96 × 65 мм
96 × 48 × 100 мм

Степень защиты корпуса:

- настенный Н
- щитовой Щ1 и Щ2

IP44 (со стороны лицевой панели)

Общие характеристики

Масса, не более

1 кг

Средний срок службы

8 лет

Наработка на отказ

10⁹ импульсов

Межпроверочный интервал

2 года

3 Условия эксплуатации

Прибор предназначен для эксплуатации при следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха – от +1 до +50 °C;
- верхний предел относительной влажности воздуха – не более 80 % при +25 °C без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008.

По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения B4 по ГОСТ Р 52931-2008.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными как относящиеся к требованиям безопасности.

4 Меры безопасности**ВНИМАНИЕ**

На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора.

По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.

Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

5 Установка прибора настенного крепления Н

Для установки прибора следует:

- Закрепить кронштейн тремя винтами M4 × 20 на поверхности, предназначенной для установки прибора (см. рисунок 2).

ПРИМЕЧАНИЕ
Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.

- Зацепить крепежный уголок на задней стенке прибора за верхнюю кромку кронштейна.
- Прикрепить прибор к кронштейну винтом из комплекта поставки.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.

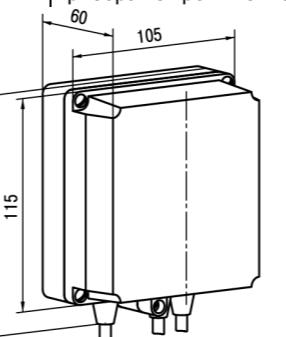


Рисунок 2 – Габаритные размеры корпуса Н

ПРИМЕЧАНИЕ
Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.

6 Установка прибора щитового крепления Щ1

Для установки прибора следует:

- Подготовить на щите управления монтажный вырез для установки прибора (см. рисунок 4).
- Установить прокладку на рамку прибора для обеспечения степени защиты IP54.
- Вставить прибор в монтажный вырез.
- Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора.
- С усилием завернуть винты M4 × 35 из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.

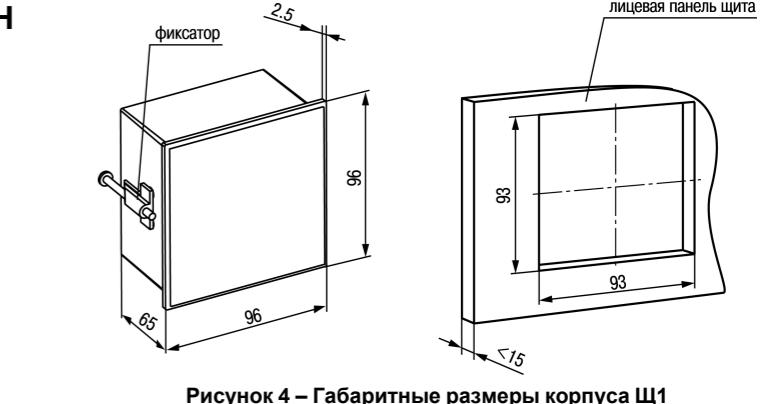
Рисунок 4 – Габаритные размеры корпуса Щ1
Вид сзади Вид спереди Вид сбоку

Рисунок 2 – Габаритные размеры корпуса Н

ПРИМЕЧАНИЕ
Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.

6 Установка прибора щитового крепления Щ1

Для установки прибора следует:

- Подготовить на щите управления монтажный вырез для установки прибора (см. рисунок 4).
- Установить прокладку на рамку прибора для обеспечения степени защиты IP54.
- Вставить прибор в монтажный вырез.
- Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора.
- С усилием завернуть винты M4 × 35 из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.

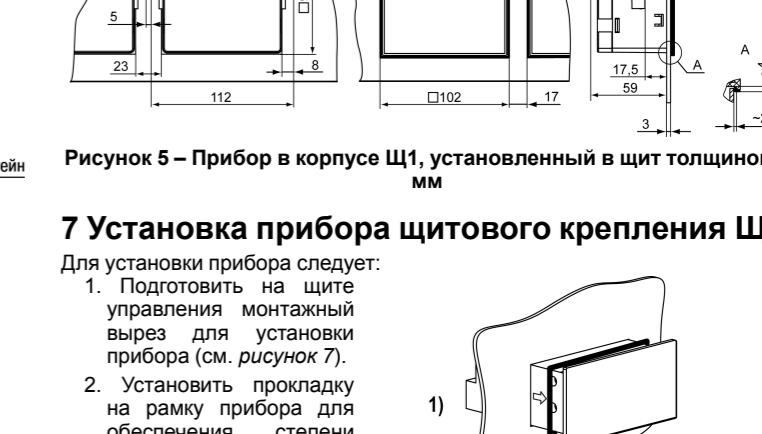


Рисунок 5 – Прибор в корпусе Щ1, установленный в щит толщиной 3 мм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Провода подключаются

8 Подключение

8.1 Назначение контактов клеммника

Винтовые клеммники у приборов щитового исполнения находятся на задней стенке, у приборов настенного исполнения – внутри прибора. Назначение контактов клеммника представлено на рисунке 9.

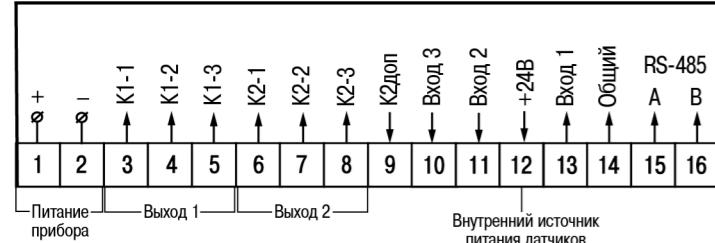


Рисунок 9 – Назначение контактов клеммника

8.2 Подключение коммутационных устройств и датчиков



ВНИМАНИЕ

На входы (контакты 10, 11 и 13 клеммника) прибора не допускается подача напряжения вне диапазона от 0 до 24 В.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для питания коммутационных устройств и датчиков на винтовой клеммник прибора выведено входное питающее напряжение (контакт 12 клеммника). Если потребляемая мощность входных устройств превышает нагрузочную способность внутреннего источника питания прибора (24 В), то для организации питания таких устройств следует подключить ВИП с выходным напряжением от 12 до 34 В (рекомендуется – 24 В).

Схема подключения к входу прибора коммутационных устройств приведена на рисунке 10.

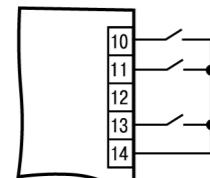


Рисунок 10 – Подключение коммутационных устройств

Схема подключения к прибору датчиков, имеющих на выходе транзистор n-p-n-типа с открытым коллекторным выходом, приведена на рисунке 11.

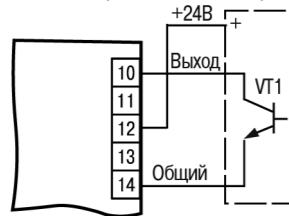


Рисунок 11 – Подключение датчиков с n-p-n-выходом

Схема подключения к прибору датчиков с выходным напряжением высокого (от 2,4 до 30 В) и низкого (от 0 до 0,8 В, входной ток не более 15 мА) уровня с питанием от ВИП приведена на рисунке 12.

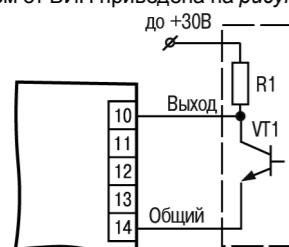


Рисунок 12 – Подключение датчиков с питанием от ВИП

8.3 Подключение нагрузки к ВУ

ВУ выполняется в виде электромагнитного реле (Р), транзисторной (К) или симисторной (С) оптопары. Оно используется для управления нагрузкой (включения/выключения) непосредственно или через более мощные управляющие элементы: пускатели, твердотельные реле, тиристоры или симисторы. ВУ имеет гальваническую развязку от схемы прибора.

Схема подключения нагрузки к ВУ типа электромагнитное реле представлена на рисунке 13.



Рисунок 13 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа Р

Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления низковольтным реле (до 50 В) – см. рисунок 14.



ВНИМАНИЕ

Во избежание выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке реле следует устанавливать диод VD1 (типа КД103 или аналогичный).

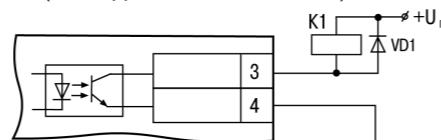


Рисунок 14 – Схема подключения нагрузки к ВУ типа К

Оптоциристор включается в цепь управления мощного симистора через ограничивающий резистор R1 по схеме, представленной на рисунке 15.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Номинальное значение сопротивления резистора определяет ток управления симистора.

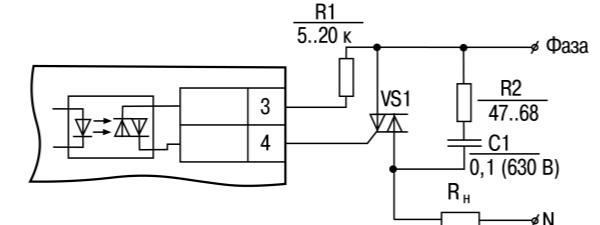


Рисунок 15 – Схема подключения силового симистора к ВУ типа С

Оптоциристор может также управлять парой встречно-параллельно включенных тиристоров (см. рисунок 16).

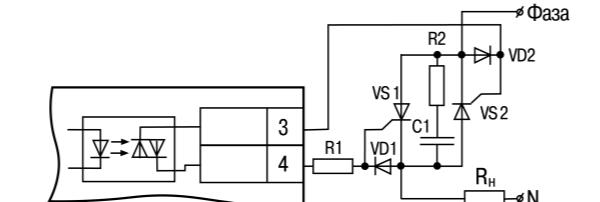


Рисунок 16 – Схема подключения двух встречно-параллельно включенных тиристоров к ВУ типа С



ВНИМАНИЕ

Для предотвращения пробоя тиристоров или симисторов из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC цепь.

Второй канал прибора имеет дублирующий выход (клемма 9) – транзисторный ключ для управления другими подобными приборами (например, такими же счетчиками, таймерами и т. д.) – см. рисунок 17.

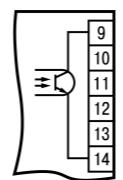


Рисунок 17 – Схема дублирующего выхода

9 Управление и индикация

На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. рисунки 18 и 19):

- семисегментный восьмиразрядный ЦИ;
- четыре светодиода красного свечения;
- три кнопки.



Рисунок 18 – Лицевая панель прибора для корпусов настенного (Н) и щитового (Щ1) креплений

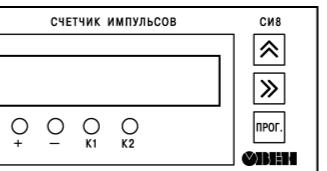


Рисунок 19 – Лицевая панель прибора для корпуса щитового (Щ2) крепления

Таблица 2 – Назначение ЦИ

Режим эксплуатации прибора	Отображаемая информация
Работа	На выбор одно из значений: <ul style="list-style-type: none"> • состояние счетчика импульсов; • состояние расходомера; • состояние счетчика времени; • значение первой установки ЛУ1 (U1); • значение первой установки ЛУ2 (U3)
Настройка	Название выбранного параметра

Таблица 3 – Назначение светодиодов

Светодиод	Состояние	Значение
+	Светится	Прямое направление счета
-	Светится	Обратное направление счета
K1	Светится	Включено ВУ1
K2	Светится	Включено ВУ2

Таблица 4 – Назначение кнопок

Кнопка	Режим эксплуатации прибора	Назначение
ПРОГ.	Настройка	Вход в группу параметров настройки и выход из нее. Вход в режим редактирования параметра и выход из него. Запись нового значения параметра в энергонезависимую память прибора
▲	Работа	Просмотр значения первого теневого источника (удерживая кнопку)
▼		Выбор параметра из списка. Изменение знака числа или его значения
■	Работа	Просмотр значения второго теневого источника (удерживая кнопку)
»		Переход к параметру, выполняющему возврат в меню настройки или в режим «Работа». Установка положения запятой при задании значения множителя. Выбор разряда при установке значения параметра

10 Транспортирование и хранение

Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

Прибор следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах.

Хранить приборы следует на стеллажах в индивидуальной упаковке или транспортной таре в закрытых отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В воздухе помещений должны отсутствовать кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси.

Прибор следует хранить на стеллажах.

11 Комплектность

Наименование	Количество
Прибор	1 шт.
Паспорт и Гарантийный талон	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Комплект крепежных элементов	1 к.т.
Методика поверки (по требованию заказчика)	1 экз.



Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.

12 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне.

Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5,

корп. 5

тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: +7 (495) 728-41-45

тех.поддержка 24/7: 8-800-775-63-83,

support@owen.ru

отдел продаж: sales@owen.ru