

**МЕГЕОН** 80907



ЦИФРОВОЕ  
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ КОЛЕСО  
**КУРВИМЕТР**



**руководство  
пользователя**

V1.0

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ОБРАТИТЕ  
ОСОБОЕ  
ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО  
ПОВРЕЖДЕНИЕ  
ПРИБОРА

## СТАНДАРТЫ

CE EAC RoHS

## СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих измерительных функций этого прибора и актуально на момент публикации.

## ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 80907 – представляет собой цифровое измерительное колесо (курвиметр). Прибор отличается удобством использования, малым весом и точностью измерения. Имеет память на 5 измерений.

## ОСОБЕННОСТИ

- ◀ Диаметр измерительного колеса 157 мм
- ◀ Износостойкое, противоскользящее покрытие колеса
- ◀ Подставка
- ◀ Раздвижная ручка
- ◀ 2 единицы измерения (метры, футы)
- ◀ Память на 5 измерений
- ◀ Подсветка дисплея
- ◀ Сумка для хранения и переноски
- ◀ Обратное измерение при ошибке

## СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности для исключения случайного травмирования и повреждения прибора, а также правильного и безопасного его использования соблюдайте следующие правила:

- Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) – необходимо выдержать его при комнатной температуре без упаковки не менее 3 часов.

- Храните прибор в недоступном для детей месте при температуре не выше +60°C.

- Используйте только по прямому назначению.
- Вмешательство в конструкцию и неавторизованный ремонт снимают с производителя гарантийные обязательства.

- Если прибор имеет неисправность или есть сомнение в его правильном функционировании – обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- После приобретения прибора, рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги:

- Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и других видов повреждений, вызванных транспортировкой.

- Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока прибор не пройдёт полную проверку.

- Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин, сколов и вмятин.

- Проверьте комплектацию.
- Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная – верните прибор продавцу.

- Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для быстрого разрешения возникающих вопросов во время работы.

## ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Измерительное колесо
- 2 Раздвижная рукоятка
- 3 Дисплей
- 4 Подставка
- 5 Фиксатор
- 6 Клавиатура
- 7 Батарейный отсек




## НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопки	Функции
«»	Кратковременное нажатие включение/выключение.
«М/ФУТ»	Кратковременное нажатие смена единиц измерений.
«ПАМЯТЬ»	Кратковременное нажатие сохранение измеренного значения в память.
«СБРОС»	Кратковременное нажатие возвращение начала отсчёта к нулю.
«ЗАПИСЬ»	Кратковременное нажатие просмотр записей ячеек памяти.

## ДИСПЛЕЙ

- 1 Индикатор разряда батарей
- 2 Ячейки памяти M1...M5
- 3 Индикатор заполненной памяти
- 4 Индикатор чтения из памяти
- 5 Единица измерения в метрах
- 6 Единица измерения в футах
- 7 Поле для отображения результата измерения

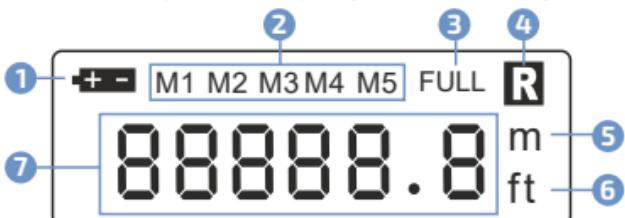

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- **УСТАНОВКА БАТАРЕЕК**

Откройте крышку батарейного отсека и установите, соблюдая полярность, 2 батареи типа AAA (R03) 1,5 В или аналогичный по размерам и характеристикам аккумулятор.

При работе от аккумулятора, возможна некорректная работа индикатора разряда.

- **НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ РУКОЯТКИ**

Ослабьте фиксатор рукоятки и отрегулируйте её длину. Зафиксируйте положение рукоятки фиксатором.

- **ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА**

Кратковременно нажмите кнопку . Прибор включится и на дисплее отобразятся все знаки. После загрузки прибор готов к работе. При включении активируется подсветка дисплея.

- **УСТАНОВКА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ**

Кратковременным нажатием кнопки - выберите необходимую единицу измерения.

**М/ФУТ**

## • ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Установите центр колеса на линию начала измерения (если показания не равны «0» - нажмите кнопку **СБРОС** для сброса показаний). Удерживая прибор за рукоятку, и, выбирая направление движения, плавно начинайте движение к точке конца измерения, при приближении к точке завершения измерения уменьшите скорость для более точного позиционирования. По достижении центром колеса точки окончания измерения – остановите колесо и считайте с дисплея измеренное расстояние.

Во избежание получения неправильных результатов катите колесо по прямой линии, стараясь избегать вогнутых и выпуклых неровностей поверхности.

## • ИЗМЕРЕНИЕ ОТ СТЕНКИ

Если необходимо измерить расстояние от стенки до определённой точки, то установите колесо для начала измерения вплотную к стенке и начинайте движение к конечной точке. По её достижению считайте с дисплея показания и прибавьте к ним половину диаметра колеса



ПОКАЗАНИЕ СЧЕТЧИКА

## • ИЗМЕРЕНИЕ

### МЕЖДУ СТЕНКАМИ

Если необходимо измерить расстояние от стенки до стенки – установите колесо к одной из стенок и двигайтесь к другой.

По достижении второй стенки считайте показания и прибавьте к ним диаметр колеса.



ПОКАЗАНИЕ СЧЕТЧИКА

## ● СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Если значение необходимо сохранить – нажмите кнопку **ПАМЯТЬ** на дисплее появится значок M1 означающий, что результат сохранён в ячейку 1, следующее значение будет сохранено в ячейку M2 и т.д. Всего 5 ячеек памяти. После заполнения всех ячеек появится надпись «**FULL**» на дисплее.

Дальнейшее сохранение данных до очистки памяти – невозможно. Очистить память можно только, выключив прибор.

**Внимание!** При выключении прибора все сохранённые значения очищаются.

## ● ПРОСМОТР СОХРАНЁННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для просмотра сохранённых значений нажмите кнопку **ЗАПИСЬ** в правом углу появится значок «R» (чтение) и «M1» – ячейки. Для перехода к ячейке 2 – необходимо дождаться возвращения в обычный режим и снова нажать кнопку **ЗАПИСЬ**. Будет отображено значение ячейки M2 соответственно и т.д..

## ● ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Для выключения прибора кратковременно нажмите кнопку **М/ФУТ**. При отсутствии нажатия кнопок в течение 5 минут прибор выключится автоматически.

## ● ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Описание неисправности	Вероятная причина	Устранение
Прибор не включается	Полностью разряжены батареи	Замените батареи
	Прибор неисправен	Обратитесь в сервисный центр
Прибор включается, отсутствует изображение.	Неисправен ЖК-дисплей	
Точность измерений не соответствует заявленной	Полностью разряжены батареи	Замените батареи
	Прибор неисправен	Обратитесь в сервисный центр

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения	0...99999.9 метров (футов)
Точность измерения	±0,5%
Разрешение дисплея	0,1 м
Диаметр колеса	157 мм
Длина в разложенном виде	900 мм
Питание	Батарейка 1,5 В тип AAA2 шт.:
Условия эксплуатации	Температура: -10...45°C Относительная влажность: не более 85%
Условия хранения и транспортировки	Температура: -20...60°C Относительная влажность: 0...85% без выпадения конденсата
Размеры в сложенном виде	625 x 185 x 100мм
Вес	950 г с батареями

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Если прибор не включается после замены батарей, проверьте правильно ли они установлены. Откройте крышку батарейного отсека и проверьте - символы «+» и «-» на батареях, должны соответствовать символам «+ » - «-» в отсеке.
- Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, предназначены только для удобства пользователя, чтобы понять, как будет отображаться информация.
- Не допускайте попадания на датчик – влаги, пыли, растворителей и горюче-смазочных материалов – это выведет его из строя. Датчик неразборный и не подлежит обслуживанию.
- Когда прибор не используется долгое время, удалите из него батареи, чтобы избежать утечки электролита из них, коррозии контактов в батарейном отсеке и повреждения прибора, кроме этого не следует оставлять в приборе разряженные батареи даже на несколько дней.
- Заштите прибор от вибрации и ударов



ВНУТРИ ПРИБОРА  
НЕТ ЧАСТЕЙ ДЛЯ  
ОБСЛУЖИВАНИЯ  
КОНЕЧНЫМ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

## СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией активных химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию внешних вибраций, высоких температур ( $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ), влажности ( $\geq 85\%$ ) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными материалами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Перед хранением рекомендуется очистить и высушить прибор и приспособления. Недопустимо применение жестких и абразивных материалов для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань.

## ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.



## ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

- 1 Контактная информация;
- 2 Описание неисправности;
- 3 Модель;
- 4 Серийный номер (при наличии);
- 5 Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6 Информацию о месте приобретения;
- 7 Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

## ● КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1** Курвиметр МЕГЕОН 80907 – 1 шт.;
- 2** Батарейка 1,5 В тип AAA - 2 шт.;
- 3** Сумка для транспортировки и хранения – 1 шт.;
- 4** Руководство по эксплуатации – 1 экз.;
- 5** Гарантийный талон – 1 экз.;



МЕГЕОН

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. Допускается цитирование с обязательной ссылкой на источник.