



## Комплексы радиоизмерительные портативные 3550R

### Руководство по эксплуатации



сентябрь 2014

# **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## **КОМПЛЕКТА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ**

**3550 / 3550R**

ОПУБЛИКОВАНО  
Aeroflex

АВТОРСКИЕ ПРАВА © Aeroflex 2014

Все права защищены. Никакая часть данной публикации не подлежит воспроизведению, сохранению в поисковой системе или передаче в какой-либо форме и любыми средствами (электронными, механическими, путем фотокопирования, записи или иным образом) без предварительного разрешения издателя.

Оригинальная печать	Сентябрь 2012 г
Выпуск-2	март 2013 г
Выпуск-3	Июнь 2013 г
Выпуск-4	Август 2013 г
Выпуск-5	Сентябрь 2013 г
Выпуск-6	Апрелы 2014 г

10200 West York/Wichita, Kansas 67215 U.S.A. (США) / Тел.: 1 (316) 522-4981 / Факс: 1 (316) 524-2623

**Подлежит экспортному контролю, см. подробности на титульном листе.**

**Электромагнитная совместимость:**

Для обеспечения длительного соответствия стандартам ЭМС, все внешние кабели должны быть экранированы и иметь длину не более трех метров.

**Положение о номенклатуре:**

В данном руководстве термины «3550 / 3550R», «комплект для испытания» или «устройство» обозначают комплект для испытания средств связи серии 3550 / 3550R.

ЭТА СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ.

## **ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: ДЛЯ ВСЕГО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА**

**ПОРУЧАЙТЕ ВСЕ РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ УСТРОЙСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ. ДАННОЕ УСТРОЙСТВО НЕ СОДЕРЖИТ ЧАСТЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ОПЕРАТОРОМ.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ СПОСОБОМ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, МОЖЕТ УХУДШИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОБЕСПЕЧИВАЕМУЮ ОБОРУДОВАНИЕМ.**

### **СНЯТИЕ КОРПУСА, КРЫШКИ ИЛИ ПАНЕЛИ**

При открытии корпуса оператор подвергается электрическим рискам, которые могут привести к поражению электрическим током или повреждению оборудования. Не работайте с этим комплектом для испытания, если его корпус открыт.

### **ОБОЗНАЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В ТЕХНИЧЕСКОМ РУКОВОДСТВЕ**

В данном руководстве используются следующие термины для привлечения внимания к возможным угрозам безопасности при эксплуатации или техническом обслуживании этого оборудования.

**ОСТОРОЖНО:** ДАННЫЙ ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЯЕТ УСЛОВИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ В СЛУЧАЕ ИХ НЕВЫПОЛНЕНИЯ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВА (НАПРИМЕР, ПОЖАРУ).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ДАННЫЙ ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЯЕТ УСЛОВИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ В СЛУЧАЕ ИХ НЕВЫПОЛНЕНИЯ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМИРОВАНИЮ ИЛИ СМЕРТИ ПЕРСОНАЛА.

### **СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ В РУКОВОДСТВЕ И НА УСТРОЙСТВАХ**



**ОСТОРОЖНО:** См. сопроводительную документацию. (Данный символ относится к специальным обозначениям «ОСТОРОЖНО», имеющимся на устройстве и изложенным в тексте.)



**КЛЕММА ПЕРЕМЕННОГО ИЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА:** Клемма, с которой или к которой подается переменное или постоянное напряжение.



**КЛЕММА ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ:** Клемма, с которой или к которой подается постоянное напряжение.



**КЛЕММА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА:** Клемма, с которой или к которой подается переменное напряжение.

### **ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ**

Неправильное заземление оборудования может привести к поражению электрическим током.

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЩУПОВ**

Проверьте значения максимального напряжения, тока и мощности любого разъема на комплекте для испытания перед его подключением к оконечному устройству с помощью щупа. Чтобы избежать поражения электрическим током или повреждения оборудования, перед использованием оконечного устройства для измерений убедитесь, что оно соответствует этим характеристикам.

### **ШНУРЫ ПИТАНИЯ**

При работе с данным оборудованием шнуры питания не должны быть изношены, повреждены или иметь оголенные провода.

### **ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ**

Используйте только плавкие предохранители, специально рекомендованные для оборудования, работающего при указанных токах и напряжениях.

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Комплект серии 3550 предназначен для использования только в помещении и не должен использоваться в условиях, при которых вода или другие жидкости могут попасть на сенсорный дисплей

Комплект серии 3550R предназначен для использования как в помещениях, так и вне их, и сохраняет работоспособность в обычных дождевых условиях.

### **ВНУТРЕННИЙ АККУМУЛЯТОР**

Данное устройство содержит литиево-ионный аккумулятор, обслуживаемый только квалифицированными специалистами.

## **ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: ДЛЯ ВСЕГО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА (продолжение)**

**ОСТОРОЖНО:** ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ ИСТОЧНИКАМИ РАДИОПОМЕХ (ЭМП) ДЛЯ СВЯЗНЫХ РАДИОПРИЕМНИКОВ. НЕКОТОРЫЕ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ СИГНАЛЫ МОГУТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ И СОЗДАНИЮ ПОМЕХ РАДИОСВЯЗИ НА РАССТОЯНИЯХ В НЕСКОЛЬКО МИЛЬ. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНЫ ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ЛЮБУЮ ОПЕРАЦИЮ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ К ИЗЛУЧЕНИЮ СИГНАЛА (НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЛИ КОСВЕННО), И ПРИНИМАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРОБЛЕМ С СОЗДАНИЕМ ПОМЕХ СВЯЗИ.

# ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Сертификат декларации соответствия, поставляемый в комплекте с устройством, составляет его неотъемлемую часть.

Компания Aeroflex рекомендует оператору сделать копию сертификата декларации соответствия и хранить её вместе с руководством по эксплуатации для последующих ссылок.

ЭТА СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ.

# **ВСТУПЛЕНИЕ**

## **НАЗНАЧЕНИЕ**

Данное руководство содержит инструкции по эксплуатации комплектов для испытаний серий 3550 / 3550R. Оператору настоятельно рекомендуется тщательно изучить данное руководство перед началом работ с оборудованием.

## **СТРУКТУРА**

Руководство состоит из следующих глав:

### ГЛАВА 1 - ВВЕДЕНИЕ

Содержит вводную часть и краткое описание функций и возможностей. Описывается также принцип работы.

### ГЛАВА 2 - ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Идентифицирует и описывает функции органов управления, индикаторов и разъемов.

Описывает работу с интерфейсом пользователя.

Описывает порядок включения и выполнение начальных настроек.

Описывает порядок работы.

Содержит описание различных применений.

### ГЛАВА 3 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ ОПЕРАТОРОМ

Идентифицирует и описывает текущее техническое обслуживание, поиск и устранение неисправностей, операции технического обслуживания и хранения.

# СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ	СТРАНИЦА	
<b>ГЛАВА 1 - ВВЕДЕНИЕ</b>		
1-1	Общие сведения .....	1-1
1-1A	Назначение .....	1-1
1-1B	Таблица перекрестных ссылок для номенклатуры.....	1-1
1-2	Возможности и функции оборудования .....	1-2
1-2A	Возможности .....	1-2
1-2B	Функции.....	1-3
1-3	Технические характеристики оборудования .....	1-5
1-4	Принцип работы .....	1-18
<b>ГЛАВА 2 - ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>		
2-1	Органы управления, индикаторы и разъемы .....	2-1
2-2	Вкладки и окна функций .....	2-3
2-2-1	Экранные значки .....	2-4
2-2-2	Сенсорный экран.....	2-7
2-2-2A	Использование сенсорного экрана .....	2-7
2-2-2B	Компоненты интерфейса пользователя .....	2-7
2-2-3	Экономичный режим (режим ожидания) .....	2-15
2-2-4	Поддержка нескольких языков.....	2-18
2-3	Плановые проверки и техническое обслуживание.....	2-20
2-3-1	Общие сведения.....	2-20
2-3-2	Процедуры планового технического обслуживания .....	2-20
2-3-2A	Необходимые инструменты, материалы и оборудование .....	2-20
2-3-2B	Плановые проверки .....	2-20
2-3-2C	График проверок .....	2-20
2-4	Использование в нормальных условиях .....	2-21
2-4-1	Порядок включения .....	2-21
2-4-2	Установка/удаление лицензии.....	2-24
2-4-3	Установка программного обеспечения .....	2-24
2-4-4	Окна сохранения/вызыва функций .....	2-27
2-4-5	Снимок экрана.....	2-29
2-4-6	Клонирование устройства .....	2-32
2-5	Порядок работы .....	2-33
2-5-1	Введение.....	2-33
2-5-2	Типовая проверка оборудования, установленного на транспортном средстве .....	2-33
2-5-3	Расширенная проверка оборудования, установленного на транспортном средстве.....	2-37
2-5-4	Измерение коэффициента стоячей волны (SWR) .....	2-38
2-5-5	Измерение DTF (Расстояние до сбоя) .....	2-41
<b>ГЛАВА 3 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>		
3-1	Обслуживание после получения.....	3-1
3-1-1	Обслуживание после получения материала .....	3-1
3-1-1A	Распаковка .....	3-1
3-1-1B	Проверка распакованного оборудования.....	3-1
3-1-2	Предварительное обслуживание и настройка оборудования.....	3-2
3-2	Поиск и устранение неисправностей .....	3-3
3-3	Процедуры технического обслуживания .....	3-7
3-3-1	Подзарядка аккумуляторной батареи .....	3-7
3-3-2	Замена аккумуляторной батареи.....	3-9
3-3-3	Замена плавкого предохранителя .....	3-12
3-3-4	Замена ручки.....	3-15
3-3-5	Замена бампера .....	3-17
3-4	Подготовка к хранению или транспортировке.....	3-18
3-4A	Упаковка .....	3-18
3-4B	Окружающая среда .....	3-18

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

A	Таблицы контактов разъемов .....	A-1
A-1	Разъемы входов/выходов .....	A-1
A-2	Таблица контактов разъема AUDIO .....	A-2
A-3	Таблица контактов разъема REMOTE .....	A-3
A-4	Таблица контактов разъема ETHERNET .....	A-4
A-5	Таблица контактов разъема USB .....	A-5
B	Аббревиатуры .....	B-1

**АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ**

# **ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ/ТАБЛИЦ**

## **ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ</b>	<b>СТРАНИЦА</b>
Разъемы входов/выходов	A-1
Таблица контактов разъема AUDIO	A-2
Таблица контактов разъема REMOTE	A-3
Таблица контактов разъема ETHERNET	A-4
Таблица контактов разъема USB	A-5

# ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА

## Распаковка

Для распаковки комплектов для испытаний серии 3550 / 3550R выполните следующие действия.

- | Обрежьте и удалите упаковочную ленту в верхней части транспортного контейнера.
- | Откройте транспортный контейнер и извлеките транспортный ящик.
- | Разместите транспортный ящик на чистой и сухой поверхности.
- | Откройте транспортный ящик для осмотра его содержимого.
- | Сохраните картонную упаковку на случай, если комплект для испытаний серии 3550 / 3550R потребуется вернуть.


## Проверка распакованного оборудования

При проверке оборудования выполните следующие операции.

- | Осмотрите оборудование на предмет повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки. Если оборудование повреждено, сообщите о повреждениях в компанию Aeroflex.
- | Проверьте соответствие оборудования упаковочной ведомости, чтобы убедиться в его комплектности. О всех расхождениях сообщайте компании Aeroflex.

**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:** Aeroflex

Телефон: 1 (800) 835-2350 (только для США)  
1 (316) 522-4981  
Факс: 1 (316) 524-2623  
Эл. почта: [americas.service@aeroflex.com](mailto:americas.service@aeroflex.com)

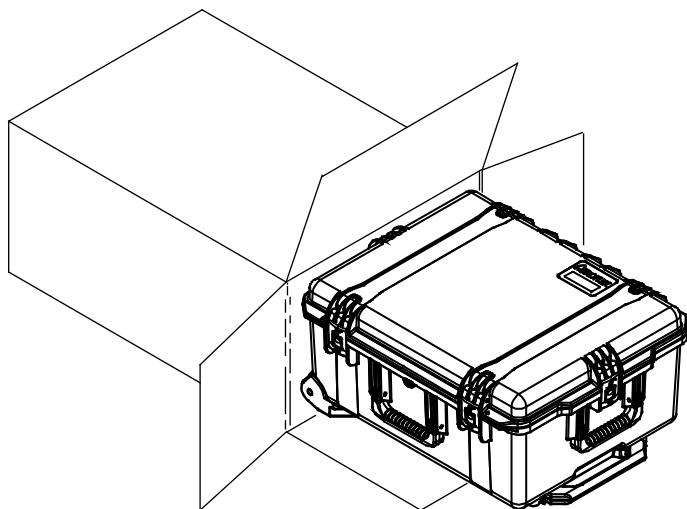

## Проверка распакованного оборудования (продолжение)

### СТАНДАРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
Комплект для испытания средств связи серии 3550 / 3550R		1
Переходник (BNC-F – TNC-M)*	23758	5
Антенна (BNC) (50 МГц) (ВЧ)*	9149	1
Антенна (BNC) (150 МГц) (ОВЧ)*	9145	1
Антенна (BNC) (450 МГц) (УВЧ)*	9147	1
Антенна (BNC) (800 МГц)*	9143	1
Кабель (BNC) (M-M) (48 дюймов)*	62368	2
Кабель (TNC) (M-M) (48 дюймов)*	62398	1
Ящик, вспомогательное оборудование*	5762	1
Ящик, транспортный*	91706	1
Крышка/подставка*	91679	1
Внешний источник питания пост. тока	67374	1
Плавкий предохранитель, запасной (5 А, 32 В пост. тока, тип F)*	56080	2
Микротелефонная гарнитура*	64606	1
Руководство по началу работы (бумажная версия) (на английском языке)	90521	1
Руководство по эксплуатации (компакт-диск) (на английском языке)	90520	1
Кабель питания (переменного тока) (трёхжильный)*	27516	1
Кабель питания (переменного тока) (Континентальная Европа)*	27480	1
Кабель питания (переменного тока) (Северная Америка)*	27478	1
Кабель питания (переменного тока) (Великобритания)*	27477	1
Кабель питания (переменного тока) (Китай)*	91803	1
Кабель питания (для автомобильного прикуривателя)*	62404	1
Калибратор KCBH для короткого замыкания-разрыва-нагрузки (TNC)*	38245	1

\* Входит в региональный комплект дополнительного оборудования (для США, зарубежных поставок и Китая)

## Проверка распакованного оборудования (продолжение)

### СТАНДАРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



Переходник (BNC-F – TNC-M)  
23758



Антенна (BNC) (50 МГц) (ВЧ)  
9149



Антенна (BNC) (150 МГц) (ОВЧ)  
9145



Антенна (BNC) (450 МГц) (УВЧ)  
9147



Антенна (BNC) (800 МГц)  
9143



Кабель (BNC) (М-М) (48 дюймов)  
62368



Кабель (TNC) (М-М) (48 дюймов)  
62398



Ящик, вспомогательного оборудования  
5762

## Проверка распакованного оборудования (продолжение)

### СТАНДАРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



Ящик, транспортный  
91706



Крышка/подставка  
91679



Внешний источник питания пост. тока  
67374



Плавкий предохранитель, запасной (5 А, 32 В пост.  
тока, тип F)  
56080



Микротелефонная гарнитура  
64606



Руководство по началу работы (бумажная версия)  
(на английском языке)  
90521



Руководство по эксплуатации (компакт-диск) (на  
английском языке)  
90520



Кабель питания (переменного тока) (трёхжильный)  
27516

## Проверка распакованного оборудования (продолжение)

### СТАНДАРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



Кабель питания (переменного тока)  
(Континентальная Европа)  
27480



Кабель питания (переменного тока) (Северная  
Америка)  
27478



Кабель питания (переменного тока)  
(Великобритания)  
27477



Кабель питания (переменного тока) (Китай)  
91803



Кабель питания (для автомобильного  
прикуривателя)  
62404



( или )



Калибратор КСВН для короткого замыкания-  
разрыва-нагрузки (TNC)  
38245

## Проверка распакованного оборудования (продолжение)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

(Эти дополнительные компоненты могут быть включены в комплект по заказу)

НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
Аттенюатор (20 дБ/50 Вт) Аттенюатор (20 дБ/50 Вт) Переходник (N-F – BNC-F) Переходник (N-M – TNC-M)	82559 (Номер комплекта) 38240 23770 23766	1 1 1
Аттенюатор (20 дБ/150 Вт) Аттенюатор (20 дБ/150 Вт) Переходник (N-F – BNC-F) Переходник (N-M – BNC-F)	82560 (Номер комплекта) 38242 23770 20327	1 1 1
Аккумуляторная батарея, запасная	67076	1
Сумка, мягкая, для переноски	10192	1
Руководство по началу работы (бумажная версия) Арабский Китайский - упрощенный Китайский - традиционный Французский Немецкий Японский Корейский Малайский Польский Португальский Русский Испанский	91859 91860 91862 91952 91863 91864 91865 91866 91867 91868 91869 91870	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Руководство по техническому обслуживанию (компакт-диск) (Английский)	90523	1
Руководство по эксплуатации (компакт-диск) Арабский Китайский - упрощенный Китайский - традиционный Французский Немецкий Японский Корейский Малайский Польский Португальский Русский Испанский	91848 91849 91850 91947 91851 91852 91853 91854 91855 91856 91857 91858	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Тренога	67474	1
Подставка на треноге	6361	1
Тренога на колесиках	63659	1

## Проверка распакованного оборудования (продолжение)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



Переходник (N-M – TNC-M)  
23766



Переходник (N-M – BNC-F)  
20327



Переходник (N-F – BNC-F)  
23770



Аттенюатор (20 дБ/50 Вт)  
38240



Аттенюатор (20 дБ/150 Вт)  
38242



Аккумуляторная батарея, запасная  
67076



Сумка, мягкая, для переноски  
10192



Тренога  
67474



Подставка на треноге  
6361

Тренога на  
колесиках  
63659

## Проверка распакованного оборудования (продолжение)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



Руководство по началу работы (бумажная версия)	
(Арабский)	91859
(Китайский - упрощённый)	91860
(Китайский - традиционный)	91862
(Французский)	91952
(Немецкий)	91863
(Японский)	91864
(Корейский)	91865
(Малайский)	91866
(Польский)	91867
(Португальский)	91868
(Русский)	91869
(Испанский)	91870

Руководство по техническому обслуживанию (компакт-диск) (Английский)	
	90523



Руководство по эксплуатации (компакт-диск)	
(Арабский)	91848
(Китайский - упрощённый)	91849
(Китайский - традиционный)	91850
(Французский)	91947
(Немецкий)	91851
(Японский)	91852
(Корейский)	91853
(Малайский)	91854
(Польский)	91855
(Португальский)	91856
(Русский)	91857
(Испанский)	91858

# ГЛАВА 1 - ВВЕДЕНИЕ

## 1-1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### A. Назначение

---

Тип руководства:	Руководство по эксплуатации
Название оборудования и номер модели:	Комплект для испытания средств связи серии 3550 / 3550R
Назначение оборудования:	Комплект для испытания средств связи серии 3550 / 3550R используется для испытания радиооборудования и оборудования, связанного с ним.

### B. Таблица перекрестных ссылок для номенклатуры

---

<b><u>ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ</u></b>	<b><u>ОФИЦИАЛЬНАЯ НОМЕНКЛАТУРА</u></b>
3550 / 3550R	Комплект для испытания средств связи серии 3550 / 3550R
Комплект для испытания или устройство	Комплект для испытания средств связи серии 3550 / 3550R

## **1-2. ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ**

Переносной комплект для испытания средств связи серии 3550 / 3550R с сенсорным экраном, предназначенный для проверки радиооборудования. Комплект для испытания серии 3550 / 3550R может выполнять измерение высоких мощностей, вплоть до 200 Вт, а также использоваться при поиске и устранении неисправностей в антennaх, усилителях мощности и соединителях. Комплект для испытания серии 3550 / 3550R отвечает потребностям различного подвижного радиооборудования, а также коммерческих радиостанций.

Комплект для испытания серии 3550 / 3550R прост в использовании, портативен, надежен и имеет длительный ресурс. Комплект для испытания серии 3550 / 3550R может также использоваться для лабораторных испытаний в общей коммуникационной среде.

Питание обеспечивает встроенная аккумуляторная батарея. Для питания от источников постоянного тока, предназначен разъем DC IN, который используется для зарядки аккумулятора, лабораторных работ или обслуживания.

Комплект для испытания серии 3550 / 3550R и поставляемые с ним принадлежности хранятся в мягкой сумке для переноски или в транспортном ящике.

### **A. Возможности**

---

#### **Возможности**

- Проверка РЧ-приемников – диапазон частот до 1 ГГц; измерение АМ, ЧМ, частоты и уровня.
- Проверка РЧ-передатчиков – диапазон частот до 1 ГГц; АМ, ЧМ, 1 кГц/150 Гц и внешние источники модуляции.
- Измеритель мощности РЧ – 20 Вт в режиме кратковременной нагрузки; 200 Вт с внешним аттенюатором.
- Измерения КСВН.
- Простое управление с помощью нескольких клавиш и текстовых экранов.
- Большой сенсорный дисплей с регулируемой пользователем подсветкой и контрастностью.
- Самопроверка и диагностика для подтверждения внутренней целостности и контроля.
- Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает работу в течение 4,5 часов до подзарядки.
- Автоматическое выключение питания через 5-20 минут (настраивается), если комплект не используется, а питание от сети переменного тока не подключено.
- Компактен и достаточно легок для использования одним лицом.

## **В. Функции**

---

### **Функции**

- Узел генератора
  - Генератор
  - Генератор звуковых частот
  - Модуляция
- Узел приемников
  - Приемник
  - Декодирование DCS
  - Декодирование DTMF
  - Цифровая демодуляция
  - Цифровая конфигурация
  - Аналоговая демодуляция
  - Аналоговая конфигурация
  - Декодировать тон
- Узел измерительных приборов
  - Анализатор каналов
  - Осциллограф
  - Генератор сигналов слежения
  - Испытание кабеля антенны
- Узел измерителей
  - РЧ-мощность
  - Мощность внешнего РЧ-источника
  - Конфигурация внешнего РЧ-источника
  - RSSI
  - РЧ-ошибка
  - Модуляция
  - Искажение
  - Отношение сигнала к шуму и искажениям
  - Счетчик аудиочастот
  - Уровень аудио

## **В. Функции (продолжение)**

---

### **Функции (продолжение)**

- Системный узел
  - Язык
    - Английский
    - Арабский
    - Китайский - упрощённый
    - Китайский - традиционный
    - Французский
    - Немецкий
    - Японский
    - Корейский
    - Малайский
    - Польский
    - Португальский
    - Русский
    - Испанский
  - Опции
  - Обновление системы
  - Конфигурация аудио
  - Калибровки
    - База данных калибровки
    - Калибровки
  - Конфигурация системы
  - Поиск частот
  - План каналов
  - тон конфигурации
  - Список частот
  - Выбор частот
- Узел утилит
  - Сохранение/вызов
  - Частота-Гибкость
  - Aeroflex
  - Создание сценариев
  - Диспетчер файлов
  - Утилита сенс. экрана

## 1-3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если заданное разрешение превышает заданную погрешность, заданное разрешение имеет приоритет.
- Погрешность и разрешение обозначаются в процентах и относятся к измеренному или выбранному значению.
- Все РЧ-характеристики относятся к 50 Ω.
- Время прогрева не должно быть меньше 5 минут.
- Ширина полосы модуляции принимаемого (входного) сигнала не превышает выбранную ширину полосы пропускания по промежуточной частоте приемника.
- Спецификации подлежат изменению без уведомления.

### РЧ-ГЕНЕРАТОР

#### ВХОДНАЯ ЗАЩИТА ПОРТА

Порт антенны: ..... +20 дБм  
Порт измерения КСВН: ..... +20 дБм  
Порт приема/передачи: ..... +44 дБм (сигнализация перегрева)

#### ЧАСТОТА

Диапазон: ..... 2-1000 МГц  
Погрешность: ..... Соответствует шагу шкалы  
Разрешение: ..... 1 Гц

#### ДИАПАЗОН ВЫХОДНЫХ УРОВНЕЙ (TNC-ГНЕЗДО)

Разъем приема/передачи (T/R) (дБм / μВ): ..... от -50 до -125 дБм / 707,1 – 0,126 μВ  
Разъем антенны (ANT) (дБм/ μВ): ..... от -30 до -90 дБм / 7071,1 – 7,1 μВ  
Разъем для измерения КСВН (дБм/μВ): ..... от -5 до -65 дБм / 125743,3 – 125,7 μВ  
Погрешность измерения уровня: ..... ±2 дБ  
..... ±3 дБ (<-100 дБм)  
..... ±3 дБ (<-110 дБм в режиме затухания)  
Разрешение для измерения уровня: ..... 1 дБ/0,001 μВ (с шагом 1 дБ)  
Разрешение для изменения уровня  
(режим стабилизации поглощения): ..... 0,1 дБ / 0,001 μВ (с шагом 0,1 дБ [от 0 до -6 дБ])

#### РАЗЪЕМ КСВН

Разъем антенны (ANT): ..... <1,5:1 типовое  
Разъем приема/передачи (T/R): ..... <1,25:1  
Разъем для измерения КСВ (SWR): ..... <1,5:1 типовое  
ФАЗОВЫЙ ШУМ ОДНОПОЛОСНОЙ МОДУЛЯЦИИ (SSB): ..... <-80 дБн/Гц при смещении на 20 кГц

### **1-3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ (продолжение)**

#### **ПАРАЗИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ**

Гармоники: ..... -30 дБн

Негармонические колебания: ..... -40 дБн (смещение от несущей  $>\pm 20$  кГц) в диапазоне (2 МГц-1 ГГц)

ПАРАЗИТНАЯ ЧМ: ..... <60 Гц в диапазоне от 300 Гц до 3 кГц полосы пропускания; обычно 16 Гц

ПАРАЗИТНАЯ АМ: ..... <5% в диапазоне от 300 Гц до 3 кГц полосы пропускания

#### **МОДУЛЯЦИЯ - ЧМ**

Частота ЧМ (Стандартная):

Диапазон: ..... 0 Гц – 20 кГц

Разрешение: ..... 0,1 Гц

Погрешность: ..... Шаг шкалы  $\pm 2$  Гц

Форма сигнала модуляции - АМ и ЧМ..... синусоида, DCS, DTMF

Диапазон девиации ЧМ: ..... Выкл., 0 Гц – 100 кГц (выбирается AFGEN1 и AFGEN2)

Коэффициент нелинейных искажений: ..... 3%  
(частота 1000 Гц, девиация  $>2$  кГц, полосовой фильтр)

Разрешение девиации ЧМ: ..... 1 Гц

Погрешность девиации ЧМ: .....  $\pm 10\%$  (девиация 2-50 кГц, диапазон частот 150 Гц – 3 кГц)

#### **МИКРОФОННЫЙ ВХОД:**

Входной сигнал микрофона: ..... 2-15 мВ ср. квадр.  
(номинальное значение 8 мВ ср. квадр.)

35-350 мВ ср. квадр. (номинальное значение 100 мВ ср. квадр.) (Диапазон 2)

2-32 мВ ср. квадр. (номинальное значение 20 мВ ср. квадр.) (Диапазон 3)

Диапазон частот входного сигнала ЧМ: ..... 300 Гц – 3 кГц

Девиация ЧМ: ..... Выкл., 0 Гц – 80 кГц

Погрешность ЧМ-модуляции: .....  $\pm 20\%$  (300 Гц – 1,2 кГц)  
 $\pm 30\%$  ( $>1,2$  кГц)

Крутизна входного сигнала ЧМ: ..... Положительное напряжение формирует положительную  
девиацию

#### **Внешний аудиовход (Ext AUDIN):**

Переключаемые нагрузки: ..... 150 Ω, 600 Ω, 1 кΩ, Div10, высокий импеданс

Входные уровни: ..... 0,05 – 3 В ср. квадр.

Диапазон частот входного сигнала ЧМ: ..... 300 Гц – 5 кГц

Чувствительность входа ЧМ: ..... номинальная – 1 кГц/35 мВ ср. квадр.  
(нагрузка с высоким импедансом)

Крутизна входного сигнала ЧМ: ..... Положительное напряжение формирует положительную  
девиацию

### **1-3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ (продолжение)**

#### **МОДУЛЯЦИЯ - АМ**

Частота АМ (Стандартная):

Диапазон: ..... 0 Гц – 20 кГц

Разрешение: ..... 0,1 Гц

Погрешность: ..... Шаг шкалы ±2 Гц

#### **АМ-модуляция:**

Диапазон: ..... Выкл., 0-100 % (выбирается AFGEN1 и AFGEN2)

Разрешение: ..... 0,1%

Погрешность: ..... 10% от настроенного значения, диапазон: 150 Гц – 5 кГц, модуляция: 10-90%

Коэффициент нелинейных искажений: ..... 3%  
(модуляция: 20-90%, частота 1000 Гц, полосовой

#### **Внешний аудиовход (Ext AUDIN):**

Переключаемые нагрузки: ..... 150 Ω, 600 Ω, 1 кΩ, Div10, высокий импеданс

Входные уровни: ..... 0,05 – 3 В ср. квадр.

Диапазон частот входного сигнала АМ: ..... 300 Гц – 5 кГц

Чувствительность входа АМ: ..... номинальная – 1 %/35 мВ ср. квадр.  
(нагрузка с высоким импедансом)

#### **МИКРОФОННЫЙ ВХОД:**

Входной сигнал микрофона:

Диапазон 1: ..... 2-15 мВ ср. квадр. (номинальное значение 8 мВ ср. квадр.)

Диапазон 1: ..... 35-350 мВ ср. квадр. (номинальное значение 100 мВ ср. квадр.)

Диапазон 1: ..... 2-32 мВ ср. квадр. (номинальное значение 20 мВ ср. квадр.)

Диапазон частот входного сигнала АМ: ..... 300 Гц – 3 кГц

АМ-модуляция: ..... 0-80%

Погрешность АМ-модуляции: ..... ±20% (300 Гц – 1,2 кГц)  
±30% (>1,2 кГц)

### **1-3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ (продолжение)**

#### **ГЕНЕРАТОРЫ АУДИОСИГНАЛОВ (AFGEN1 И AFGEN2)**

##### **ПРИМЕЧАНИЕ**

При выборе двух источников, их сигналы суммируются. Сигналы генераторов AFGEN1 и AFGEN2 могут быть скоммутированы на внешний разъем AUD Out для подключения микротелефонной гарнитуры. Технические характеристики каждого генератора FGEN индивидуальные.

Диапазон частот: ..... 30 Гц – 5 кГц  
0-20 кГц (рабочий)

Разрешение частоты: ..... 0,1 Гц

Погрешность частоты: ..... Шаг шкалы ±2 Гц

Выходной уровень:

Импеданс нагрузки: ..... 600 Ω

Уровень аудиовыхода: ..... 0-1,57 В ср. квадр.

Разрешение: ..... 0,01 В ср. квадр.

Погрешность: ..... ±10%

Искажения: ..... <3% (частота 1 кГц, синусоидальный сигнал: 300 Гц – 3 кГц)

#### **РАБОТА В РЕЖИМЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ «ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧА»**

##### **ПРИМЕЧАНИЕ**

При включении/выключении режима PTT происходит переключение между проверкой передатчика и проверкой приемника.

Режим PTT ON: ..... низкое сопротивление, корпус

Режим PTT OFF: ..... высокое сопротивление, разрыв с подтяжкой

### **1-3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ (продолжение)**

#### **РЧ-ПРИЕМНИК**

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ: ..... 2-1000 МГц

ПОГРЕШНОСТЬ: ..... Шаг шкалы

РАЗРЕШЕНИЕ: ..... 1 Гц

#### **АМПЛИТУДА ВХОДНОГО СИГНАЛА**

Минимальный входной уровень (звуковая чувствительность):

Разъем антенны (ANT): ..... -80 дБм типовое, 10 дБ (сигнал/шум)/22,4 мВ  
(-110 дБм с предварительным усилением)

Разъем приема/передачи (T/R): ..... -40 дБм типовое, 10 дБ (сигнал/шум), 2236 мВ

Диапазон используемых входных уровней (измерения для приемника):

Разъем антенны (ANT):

РЧ-ошибки, искажения, модуляция, счетчик аудиочастот: ..... от -60 до -10 дБм  
от -80 до -10 дБм  
(с включенным предварительным усилением)

индикатор мощности принятого сигнала: ..... от -90 до -10 дБм  
от -110 до -10 дБм  
(с включенным предварительным усилением)

Минимальный входной уровень (измерения для приемника):

Разъем приема/передачи (T/R):

РЧ-ошибки, искажения, модуляция, счетчик аудиочастот: ..... -20 дБм  
индикатор мощности принятого сигнала: ..... -50 дБм

Максимальный входной уровень:

Разъем антенны (ANT): ..... +20 дБм в течение 10 секунд, звуковая сигнализация

Разъем приема/передачи (T/R): ..... +37 дБм (AM)  
+43 дБм (ЧМ)

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Аварийная сигнализация по перегреву срабатывает в случае, если температура внутренних цепей питания становится слишком высокой.

Выход демодулятора ЧМ (AUD OUT):

Ширина полосы пропускания по промежуточной частоте: ..... 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 25, 30, 100 и 300 кГц

Полоса частот аудиофильтров: ..... C-Wt BP, CCITT BP, НЕТ, нижних частот – 15 кГц, нижних частот – 300 Гц, Верхних частот – 300 Гц, верхних частот – 5 кГц, полосовой: 300 Гц – 5 кГц, 300 Гц – 3 кГц, 300 Гц – 20 кГц и нижних частот – 3 кГц

Чувствительность для измерения уровня: ..... (3 В ср. квадр./кГц девиации)/  
Полоса пропускания ПЧ (кГц) ±15%

Выход демодулятора AM (AUD OUT):

Ширина полосы пропускания по промежуточной частоте: ..... 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 25 и 30 кГц

Полоса частот аудиофильтров: ..... C-Wt BP, CCITT BP, НЕТ, нижних частот – 15 кГц, нижних частот – 300 Гц, Верхних частот – 300 Гц, верхних частот – 5 кГц, полосовой: 300 Гц – 5 кГц, 300 Гц – 3 кГц, 300 Гц – 20 кГц и нижних частот – 3 кГц

Чувствительность для измерения уровня: ..... 7 мВ ср. квадр./%AM ±15%

Выход динамика: ..... не менее 75 дБа на расстоянии 0,5 м, 600-1800 Гц, максимальная громкость

Регулировка громкости: ..... Диапазон уровней, шкала: 0-100

Выходной сигнал гетеродина: ..... >-50 дБн

## **1-3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ (продолжение)**

### **ДУПЛЕКСНЫЙ РЕЖИМ**

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Дуплексная проверка – это одновременная проверка приемника и передатчика.

Рабочие параметры те же, что и для независимых экранов проверки приемника и передатчика.

### **ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ РЧ-ПЕРЕДАТЧИКА**

#### **ИЗМЕРИТЕЛЬ РЧ-ОШИБОК**

Рабочий диапазон измерителя: ..... ±200 кГц

Разрешение: ..... 1 Гц

Погрешность: ..... Шаг шкалы ±2 Гц

#### **ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ПРИНЯТОГО СИГНАЛА (RSSI) (РЧ-мощность в полосе пропускания РЧ приемника)**

Отображаемый диапазон/Единицы измерения: ..... от -120 до +43 дБм (10 пВт – 20 Вт)  
от -120 до +53 дБм (10 пВт – 200 Вт)  
(внешний аттенюатор настроен на 20 дБ)

Используемый диапазон измерений – диапазон уровней РЧ:

Разъем антенны (ANT): ..... от -90 до -10 дБм  
от -110 до -10 дБм (с включенным предварительным усилением)

Разъем приема/передачи (T/R): ..... от -50 до +43 дБм

Разрешение: ..... 0,01 дБм

Погрешность: ..... ±3 дБ

#### **ИЗМЕРИТЕЛЬ РЧ-МОЩНОСТИ (РЧ-мощность в диапазоне частот на разъеме T/R)**

Отображаемый диапазон/Единицы измерения: ..... от 0 до +43 дБм (0-20 Вт)  
от 0 до +53 дБм (0-200 Вт)  
(внешний аттенюатор настроен на 20 дБ)

Минимальный входной уровень (Вт/дБм): ..... 0,10 Вт/+20 дБм

Максимальный входной уровень: ..... +43 дБм/20 Вт в течение 10 минут при +25°C  
или до срабатывания сигнализации по перегреву  
(в зависимости от того, что произойдет первым)

Аварийная сигнализация: ..... +44 дБм при 5-секундном включении и 5-минутном выключении  
или до срабатывания сигнализации по перегреву  
(в зависимости от того, что произойдет первым)

Режимы измерения: ..... Средняя мощность

Единицы отображения: ..... Вт или дБм (переключаются)

Разрешение: ..... 0,01 (Вт), 0,1 (дБм)

Погрешность

Без внешнего аттенюатора: ..... ±1 дБ для внутреннего аттенюатора

С внешним аттенюатором: ..... ±1 дБ ± погрешность внешнего аттенюатора

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

При выборе внешнего аттенюатора, к результатам измерений в диапазоне 50 или 200 Вт добавляются 20 дБ.

### **1-3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ (продолжение)**

**ИЗМЕРИТЕЛЬ РЧ-МОЩНОСТИ (РЧ-мощность в диапазоне частот на разъеме T/R) (продолжение)**

Погрешность внешнего аттенюатора 20 дБ

50 Вт аттенюатор: .....±0,75 дБ

150 Вт аттенюатор: .....±0,50 дБ

Максимально допустимая мощность для аттенюатора 20 дБ:

50 Вт аттенюатор - 20 дБ: .....50 Вт средней мощности при 25°C

150 Вт аттенюатор - 20 дБ: .....150 Вт средней мощности для температур до 25°C,  
линейность не нормируется до 125 Вт при 55°C, по горизонтали  
200 Вт пиковой мощности в течение 30-секундного включения/  
5-минутного отключения при 25°C

**ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЕВИАЦИИ ЧМ**

Диапазон частот измерителя девиации:..... от 500 Гц до ±100 кГц

Режимы измерения: .....Пик+, Пик-, (Пик-пик)/2

Разрешение: .....0,1 Гц

Погрешность: .....±10% (при девиации от 500 Гц до 100 кГц)  
±5% (при девиации от 1 до 10 кГц)  
на частотах 150 Гц и 1 кГц

**ИЗМЕРИТЕЛЬ АМ-МОДУЛЯЦИИ**

Диапазон измерителя: .....5%-100%

Режимы измерения: .....Пик+, Пик-, (Пик-пик)/2

Разрешение: .....1%

Погрешность: .....±5% отображаемого значения, на частоте 1 кГц, модуляции от 30% до 90%,  
фильтр низких частот 3 кГц

**ИЗМЕРЕНИЕ КСВ**

**ЧАСТОТА**

Диапазон:..... 2-1000 МГц

Диапазон калибровки и качания частоты: .....2-1000 МГц, разрешение 0,1 МГц

**ОТОБРАЖЕНИЕ КСВ**

Диапазон отображения: .....1,00-20,00

Разрешение: .....0,01

Погрешность: .....±20% от отображаемого КСВ (после калибровки) <300 МГц  
±30% от отображаемого КСВ (после калибровки) >300 МГц

**ОТОБРАЖЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ДО СБОЯ (DTF)**

Длина проверяемой линии: .....3-328 футов (1-100 м)

Диапазон отображения: .....40-400 футов  
(диапазон измерений зависит от диапазона частот,  
коэффициента замедления кабеля и потерь в кабеле)

Погрешность: .....±3 фута

### **1-3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ (продолжение)**

#### **ИЗМЕРИТЕЛИ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ**

АУДИОВХОД (EXT AUD IN) (вход BNC для микротелефонной гарнитуры)

Вход EXT AUD IN:

Диапазон частот: ..... 300 Гц – 10 кГц (1 кГц для измерителя сигнал/шум (SINAD) и измерителя нелинейных искажений)

Входной уровень: ..... 0,2-5 В (размах)

#### **ИЗМЕРИТЕЛЬ СООТНОШЕНИЯ СИГНАЛ/ШУМ (SINAD)**

Источники измеряемого сигнала: ..... EXT AUD IN (ВНЕШНИЙ АУДИОВХОД), DEMOD (ВЫХОД ДЕМОДУЛЯТОРА)

Метка звуковой частоты: ..... 1 кГц

Диапазон измерений: ..... 0-40 дБ

Разрешение: ..... 0,1 дБ

Погрешность: ..... ±1,5 дБ, показания >8 дБ, <40 дБ, ±1 ед. измерения

#### **ИЗМЕРИТЕЛЬ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ**

Источники измеряемого сигнала: ..... EXT AUD IN (ВНЕШНИЙ АУДИОВХОД), DEMOD (ВЫХОД ДЕМОДУЛЯТОРА)

Метка звуковой частоты: ..... 1 кГц

Диапазон измерений: ..... 0%-100%

Разрешение: ..... 0,1%

Погрешность: ..... ±10%, при показаниях >1%, <20%, ±1 ед. измерения

#### **СЧЕТЧИК АУДИОЧАСТОТ**

Диапазон демодуляции входного сигнала:

ЧМ: ..... 15 Гц – 20 кГц  
(полоса пропускания ПЧ настроена в соответствии с диапазоном модуляции на приеме)

АМ: ..... 100 Гц – 10 кГц  
(полоса пропускания ПЧ настроена в соответствии с диапазоном модуляции на приеме)

Диапазон входного аудиосигнала: ..... 10 мВ – 5 В (размах)

Диапазон входных аудиочастот: ..... 15 Гц – 20 кГц

Внешний аудиовход: ..... 10 мВ – 1,5 В ср. квадр.

Разрешение: ..... 0,1 Гц

Погрешность: ..... ±1 Гц

#### **ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ АУДИОСИГНАЛА**

Источники измеряемого сигнала: ..... EXT AUD IN (ВНЕШНИЙ АУДИОВХОД), DVM (ВХОД ЦИФРОВОГО ВОЛЬТМЕТРА)

Диапазон частот: ..... 200 Гц – 5 кГц

Входной уровень:

EXT AUD IN: ..... 10 мВ – 3 В ср. квадр. (x1), 1-30 В ср. квадр. (÷10)

DVM: ..... 10 мВ – 3 В ср. квадр. (x1), 1-30 В ср. квадр. (÷20)

Разрешение отображения: ..... 0,001 В, 0,001 мВ, 0,001 дБмВ, 0,001 дБм, 0,001 Вт

Погрешность: ..... ±5% (EXT AUD IN)

### **1-3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ (продолжение)**

#### **ОСЦИЛЛОГРАФ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)**

Отдельные входные каналы: ..... Цифровой вольтметр, аудиовход, внутренний демодулятор

Входной импеданс:

Вход цифрового вольтметра (DVM): ..... 1 М $\Omega$

Аудиовход: ..... 150 Ω, 600 Ω, 1 кΩ, деление на 10, высокий импеданс

Подключение:

Вход цифрового вольтметра (DVM): ..... Переменный ток, постоянный ток, корпус

Аудиовход: ..... переменный ток

Внутренний ЧМ-демодулятор: ..... постоянный ток

Внутренний АМ-демодулятор: ..... переменный ток

Диапазон измерений:

Выход цифрового вольтметра и аудиовыход: ..... 10 мВ/дел. – 10 В/дел. при последовательности 1,2,5

Внутренняя ЧМ-демодуляция: ..... 0,1 кГц/дел. – 50 кГц/дел. При последовательности 1,2,5

Внутренняя АМ-демодуляция: ..... 5%, 10%, 20%, 50%/дел.

Погрешность отображения по вертикали: ..... 10% полной шкалы (от пост. тока до 5 кГц)

Диапазон частот: ..... 5 кГц

Горизонтальная развертка:

Диапазон: ..... 0,5 мс/дел. – 0,1 с/дел.

Погрешность: ..... 3% полной шкалы

Источник запуска: ..... Автоматический запуск или обычный (внутренний)

Настройка запуска: ..... Изменяемая по вертикальной шкале

Метки: ..... Две метки

Отображение измерений на вертикальной шкале (напряжение, кГц, % модуляции)  
Отображается расстояние и время между метками

#### **АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)**

Частота:

Диапазон частот: ..... 2 МГц – 1 ГГц

Полоса измерений: ..... 10 кГц – 5 МГц при последовательности 1,2,5

Окна: ..... сглаженное, с плоской вершиной, прямоугольное

Вертикальная шкала: ..... 2, 5, 10, 15, 20 дБ/дел.

Диапазон меток: ..... 1 кГц – 5 МГц при последовательности 1,2,5

Смещение меток: ..... ±1 кГц до 0,5 полосы при последовательности 1,2,5

Погрешность в диапазоне измерения мощности: ..... ±3 дБ стандартно  
(соотношение сигнал/шум – 30 дБ)

Уровень собственных шумов: ..... ±3 дБ стандартно  
(соотношение сигнал/шум – 30 дБ)

## **1-3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ (продолжение)**

### **РАЗВЕРТКА**

#### **СТАНДАРТНЫЙ ГЕНЕРАТОР**

Температурная стабильность: ..... 0,15 имп./мин. в диапазоне от -20°C до 70°C

Изменение параметров с течением времени: ..... 0,5 имп./мин./в течение первого года  
0,3 имп./мин./через год

Время прогрева: ..... 3 минуты

#### **КАЛИБРОВКА РАЗВЕРТКИ ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА**

Диапазон входных частот: ..... 2-1000 МГц

Вход внешнего источника: ..... T/R, >-20 дБм

Погрешность внешнего источника калибровки развертки: ..... допускается <0,2 Гц от внешнего источника + изменение параметров внутренней развертки с течением времени

### **ПРИМЕР**

10 МГц ( $\pm 0,2$  Гц) =  $\pm 0,02$  имп./мин. внешнего источника развертки + изменение параметров внутренней развертки с течением времени.

## **1-3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ (продолжение)**

### **ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ/ФИЗИЧЕСКИЕ**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: ..... 231 мм (9,1 дюйм) (Ш), 285 мм (11,2 дюйм) (Д), 70 мм (2,8 дюйм) (Т)

ВЕС: ..... 8,3 фунта (3,75 кг); 12 фунтов (5,4 кг) с принадлежностями  
ТЕМПЕРАТУРА

Хранение: ..... -51°C – +71°C

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Аккумуляторная батарея не должна подвергаться воздействию температур ниже -20°C или выше +60°C.

Работа:

Только от источника постоянного тока (аккумулятор снят, из-за использования со временем РЧ-мощности):

3550: ..... от 0°C до +50°C

3550R: ..... -20°C – +55°C

Аккумуляторная батарея (типичная, основывается на повышении внутренней температуры и использовании прибора)

3550: ..... от 0°C до +40°C

3550R: ..... -20°C – +40°C

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Аккумуляторная батарея подлежит зарядке только при температуре от 0°C до +45°C.

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

При работе с приборами для РЧ-испытаний руководствуйтесь здравым смыслом. Все номинальные параметры температуры зависят от используемой мощности РЧ.

Устройство 3550 выдаёт сигнал аварии, как только его внутренняя температура превышает заданные предельные значения. Постоянное использование мощности в условиях высокой окружающей температуры приводит к теплообразованию внутри прибора. Устройство 3550 рассчитано на 20 Вт (43 дБм) в течение 10 минут при +25°C или до срабатывания сигнализатора перегрева. В случае превышения этих условий происходит защитное отключение по перегреву.

ВЛАЖНОСТЬ: ..... не более 95% (без конденсации)

ВЫСОТА: ..... 4600 М

УДАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: ..... 30 G

СТЕНДОВЫЙ МОНТАЖ

Работа: ..... MIL-PRF-28800F, класс 2

ВИБРАЦИЯ:

3550: ..... MIL-PRF-28800F, класс 3

3550R: ..... MIL-PRF-28800F, класс 2

## **1-3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ (продолжение)**

### **СООТВЕТСТВИЕ/БЕЗОПАСНОСТЬ**

Использование: ..... MIL-PRF-28800F, класс 2  
Попадание соли, корпус (3550R)  
Акустический шум  
Взрывоопасная атмосфера  
Пылезащита  
Каплезащита (3550R)  
Сильный дождь (3550R)  
Солнечное излучение (3550R)

ЭМС: ..... MIL-PRF-28800F, класс 2

Излучения: ..... EN61326: 1998, класс А  
EN61000-3-2  
EN61000-3-3

Помехоустойчивость: ..... MIL-PRF-28800F  
EN61326: 1998

Безопасность: ..... UL 61010-1  
UL 6101-1  
CSA

### **ПИТАНИЕ ОТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА**

Диапазон входного переменного напряжения: ..... 100-240 В, не более 1,5 А, 47-63 Гц

Отклонение входного переменного напряжения: ..... <10% от номинального входного напряжения

Переходное перенапряжение: ..... В соответствии с категорией перенапряжения II

### **ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ**

Рабочая среда: ..... Использование в помещении, степень загрязнения 2

Рабочая температура: ..... 0°C – +40°C

Температура хранения: ..... -20°C – +85°C

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Предполагается использование устройства при рабочих температурах. Все номинальные параметры температуры зависят от используемой мощности РЧ. Устройство включает аварийную сигнализацию, если внутренняя температура превышает безопасные пределы. Постоянное использование мощности в условиях высокой окружающей температуры приводит к теплообразованию внутри устройства. Устройство рассчитано на 20 Вт (43 дБм) в течение 10 минут при +25 °C или до срабатывания сигнализатора перегрева. В случае превышения этих условий происходит защитное отключение по перегреву.

ЭМП: ..... EN55022 класс В, EN61000-3-2 класс D

Безопасность: ..... UL 1950, CSA 22.2 № 234 и № 950, IEC 950/EN 60950

### **1-3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ (продолжение)**

#### **ВХОДНОЙ РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ ОТ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC IN)**

Диапазон входного постоянного напряжения: ..... 11-32 В

Входная мощность постоянного тока:

Не более: ..... 55 Вт

Номинальная: ..... 25 Вт

Плавкий предохранитель постоянного тока: ..... 5 А, 32 В, тип F

#### **АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Тип аккумуляторной батареи: ..... Литий-ионная (Li Ion) аккумуляторная батарея

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Аккумуляторная батарея не должна подвергаться воздействию температур ниже -20 °C или выше +60 °C.

Рабочее время (типичное) (продолжительность включения: 80% испытаний передатчика и 20% испытаний приемника):

Минимальная подсветка (видимость сохраняется): ..... 4,5 часа непрерывного использования

Подсветка 40%: ..... 4,5 часа непрерывного использования

Подсветка 100%: ..... 4,5 часа непрерывного использования

Время зарядки: ..... обычно 4 часа (устройство ВЫКЛ.)/обычно 8 часов (устройство ВКЛ.)

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Аккумуляторная батарея должна заряжаться при температуре от 0°C до +45°C.

Разряженная аккумуляторная батарея (<10% емкости) должна заряжаться в течение 20 минут перед подключением к источнику переменного напряжения.

#### **СТАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Условия окружающей среды, питание включено,


РЧ-мощность выключена: ..... <15°C возрастания через 30 минут

Условия окружающей среды, питание включено,

РЧ-мощность включена: ..... <25°C возрастания через 30 минут

## 1-4. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Комплект для испытания серии 3550 / 3550R содержит следующие узлы:

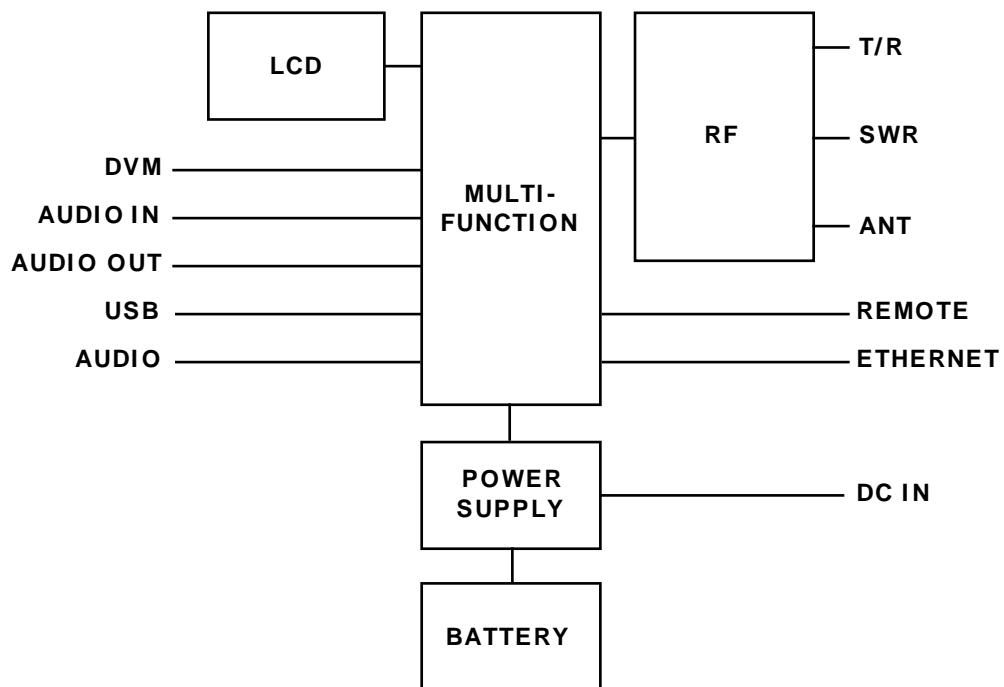


**Печатная плата источника питания** обеспечивает питание внутренних модулей во время работы и при зарядке внутренних аккумуляторных батарей.

**Печатная плата многофункционального узла** содержит процессор, программируемую пользователем логическую микросхему и память для передачи данных через процессор Power PC к микропроцессору ColdFire для отображения информации на ЖК-дисплее и вывода ее на внешние разъемы.

**РЧ-узел** содержит печатную плату РЧ-контроллера и печатную плату РЧ-преобразователя. Печатная плата РЧ-преобразователя преобразует промежуточную частоту передатчика 10,5 МГц в РЧ-частоту в диапазоне от 2 МГц до 1 ГГц, а входной сигнал приемника в диапазоне от 2 МГц до 1 ГГц – в промежуточную частоту приемника 13 МГц. Печатная плата РЧ-преобразователя содержит также ответвитель для измерения КСВН, связанную с ним схему и ѡцепи питания. Печатная плата РЧ-контроллера содержит термокомпенсированный кварцевый генератор, внутренние генераторы и цифровую схему, необходимую для управления с помощью программного обеспечения, а также настройки и контроля уровня.

## ГЛАВА 2 - ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 2-1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ИНДИКАТОРЫ И РАЗЪЕМЫ

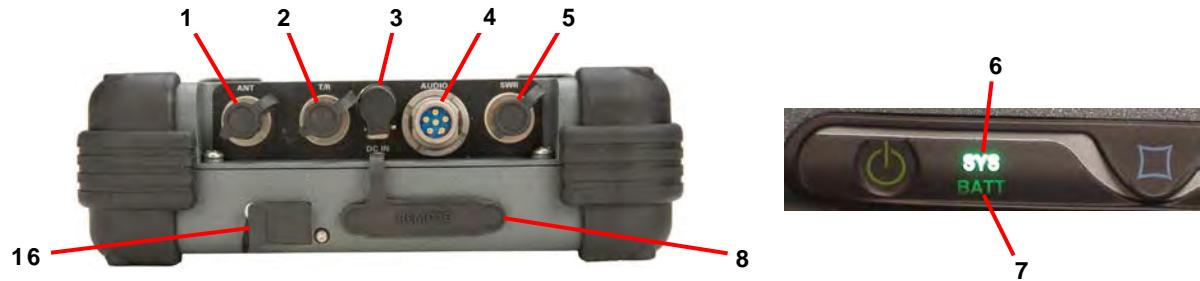

- 1 Разъем ANT (Антенна)
- 2 Разъем T/R (Передача/прием)
- 3 Разъём DC IN (Вход пост. тока)
- 4 Разъем AUDIO (Аудио)
- 5 Разъем SWR (KCB)
- 6 Индикатор SYS (Система)
- 7 Индикатор BATT (Аккумулятор)
- 8 Разъем REMOTE (Дист. управление)
- 9 Сенсорный дисплей
- 10 Разъем DVM (Цифровой вольтметр)
- 11 Разъём AUDIO IN (Аудиовход)
- 12 Разъём AUDIO OUT (Аудиовыход)
- 13 Разъем USB
- 14. Клавиша HOME
- 15 Клавиша POWER (Питание)
- 16. Разъем ETHERNET

## 2-1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ИНДИКАТОРЫ И РАЗЪЕМЫ (продолжение)

ОПИСАНИЕ	КОМПОНЕНТОВ
<b>Разъем AUDIO (АУДИОСИГНАЛ)</b>	Используется для подключения микротелефонной гарнитуры (микрофон и динамик).
<b>Разъем AUDIO IN (АУДИОВХОД)</b>	Используется для подачи внешней модуляции, а также в качестве входа для измерителя SINAD (отношения сигнала к шуму) и нелинейных искажений, а также счетчика звуковых частот.
<b>Разъем AUDIO OUT (АУДИОВЫХОД)</b>	Используется в качестве выхода демодулятора и функциональных генераторов, а также для вывода входного звукового сигнала.
<b>Разъем ANT (АНТЕННА)</b>	Используется для беспроводных испытаний.
<b>Индикатор BATT (АККУМУЛЯТОР)</b>	Загорается при подаче внешнего питания пост. тока:  ЗЕЛЕНЫЙ      Полностью заряженная аккумуляторная батарея ЖЕЛТЫЙ      Аккумуляторная батарея заряжается
<b>Разъем DC IN (ВХОД ПОСТ. ТОКА)</b>	Используется для работы устройства 3550 / 3550R от внешнего источника постоянного тока или зарядки аккумулятора.
<b>Разъем DVM</b>	Обеспечивает связанный по постоянному току вход для измерителя уровня аудиосигнала и осциллографа (дополнительно).
<b>Разъем ETHERNET</b>	Используется для обновления программного обеспечения и/или дистанционной работы.
<b>Клавиша HOME</b>	Обеспечивает доступ к экрану для выбора дополнительных органов управления системой и параметров настройки.
<b>Клавиша POWER (ПИТАНИЕ)</b>	Используется для включения и выключения устройства 3550 / 3550R.
<b>Разъем REMOTE (ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ)</b>	Используется для связи с внешним оборудованием.
<b>Разъем SWR (KCB)</b>	Используется для измерения КСВН (коэффициента стоячей волны по напряжению) антенных систем. Также применяется в качестве выхода сигнала передачи.
<b>Индикатор SYS (СИСТЕМА)</b>	Загорается при подаче внешнего питания пост. тока.  БЕЛЫЙ      3550 / 3550R означает "активный режим". СИНИЙ      3550 / 3550R означает "режим ожидания". КРАСНЫЙ      3550 / 3550R означает "выключение".
<b>Сенсорный дисплей</b>	Используется для просмотра меню и экранов, а также для ручного ввода данных и параметров настройки.
<b>Разъем T/R (ПЕРЕДАЧА/ПРИЕМ)</b>	Используется для мощного прямого подключения к радиооборудованию.
<b>Разъем USB</b>	Обеспечивает подключение устройств с интерфейсом USB 1.1 (напр., карты памяти USB).

## 2-2. ВКЛАДКИ И ОКНА ФУНКЦИЙ




(Дополнительные функции показаны только для ознакомления.)

## 2-2-1. ЭКРАННЫЕ ЗНАЧКИ

Системные значки отображаются в трех режимах в нижней части экрана.



Если системные значки установлены в режиме сворачивания (параметр по умолчанию), для отображения системных значков выберите вкладку «Системные значки».

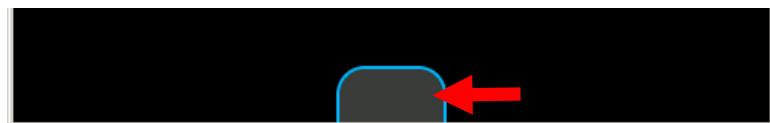

Нажмите значок Открыть/Закрыть, чтобы отобразить системные значки с окном ввода.



Еще раз нажмите на значок Открыть/Закрыть, чтобы отобразить системные значки в режиме сворачивания.



## 2-2-1. ЭКРАННЫЕ ЗНАЧКИ (продолжение)

ЗНАЧОК	ФУНКЦИЯ
	Открывает и закрывает строку состояния.
	Использует калибровочное значение внешнего опорного сигнала (Freq-Flex) (если калибровка выполнена).
	Открывается окно функции моментального снимка.
	Указывает на блокирование/разблокирование функций сенсорного экрана.
	Указывает на дистанционное управление устройством.
	Отображает предупреждения и сообщения об ошибках.
	Отображает оставшийся уровень заряда аккумуляторной батареи.

Значки окна функций отображаются в нижней правой части окна функций.

ЗНАЧОК	ФУНКЦИЯ
	Осуществляет переключение между клавиатурой и ползунком.
	Переключение между активными окнами функций на экране.
	Закрывает окно функций.
	Осуществляет переключение между различными видами (если доступны) окна функций.
	Осуществляет переключение между различными видами (если доступны) окна функций.

## 2-2-1. ЭКРАННЫЕ ЗНАЧКИ (продолжение)

Значки маркеров отображаются в окне функций.

ЗНАЧОК	ФУНКЦИЯ
	Позволяет осуществлять измерение разницы значений измерений между первыми двумя имеющимися маркерами.
	Добавляет маркер для графика.
	Удаляет активный маркер из окна маркеров.
	Перемещает выбранный маркер в наивысшую точку сигнала.
	Перемещает выбранный маркер в самую нижнюю точку сигнала.
	Перемещает выбранный маркер влево на следующее пиковое значение. Поддерживает нажатие и удержание.
	Перемещает выбранный маркер вправо на следующее пиковое значение. Поддерживает нажатие и удержание.
	Перемещает выбранный маркер влево на следующую точку на графике. Поддерживает нажатие и удержание.
	Перемещает выбранный маркер вправо на следующую точку на графике. Поддерживает нажатие и удержание.
	Перемещает выбранный маркер в левую часть окна графика.
	Перемещает выбранный маркер в правую часть окна графика.

## 2-2-2. СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

### A. Использование сенсорного экрана

---

#### (3550)

Устройство 3550 содержит емкостный сенсорный экран, реагирующий на прикосновение пальца. «Прикосновение» к сенсорному экрану основано на естественной емкости человеческого тела, поэтому нет необходимости в использовании барьеров для кожи (напр., перчаток).

Если устройство 3550 работает только от аккумуляторного питания, следует обеспечить электрическое заземление устройства 3550, чтобы функционировало емкостное сопротивление сенсорного экрана. При использовании сенсорного экрана операторы должны держать обе ноги на полу и одну руку на корпусе устройства 3550.

#### (3550R)

Устройство 3550R содержит резистивный сенсорный экран, реагирующий на прикосновение пальца. При использовании сенсорного экрана можно надеть перчатки или пользоваться пишущим инструментом (напр., стилусом).

### B. Компоненты интерфейса пользователя

---

Пользовательским интерфейсом комплекта для испытания является панель управления сенсорного экрана, представляющая собой гибкую рабочую среду для всех пользователей. С помощью пользовательского интерфейса пользователи могут открывать и закрывать, перетаскивать и разворачивать/сворачивать экранные элементы для создания персонализированных конфигураций дисплея.

Навигация по пользовательскому интерфейсу комплекта для испытания осуществляется локально — с помощью сенсорного экрана передней панели.

#### Строка запуска

Строка запуска представляет собой горизонтальное меню прокрутки, расположенное в верхней части пользовательского интерфейса. Страна запуска обеспечивает доступ к вкладкам функций.

Строка запуска открывается и закрывается прикосновением или щелчком по светло-серой полосе в нижней части меню.



Строка запуска перемещается слева направо путем перетаскивания или нажатия на левую или правую стрелку.


## 2-2-2. СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН (продолжение)

### B. Компоненты интерфейса пользователя (продолжение)

#### Вкладки функций

Строка запуска состоит из вкладок функций, обозначающих функции, инсталлированные в комплект для испытания.

При нажатии вкладки функции открывается окно функций в пользовательском интерфейсе или открытое окно функций перемещается в переднюю часть пользовательского интерфейса.

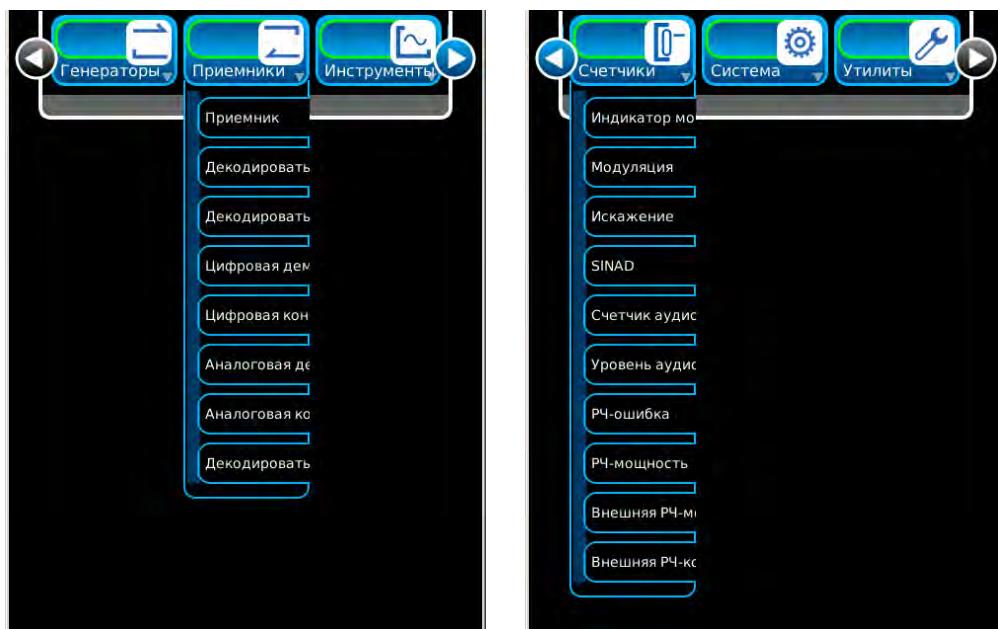


Сочетание отображаемых окон функций зависит от опций, инсталлированных в комплект для испытания.

#### Окна функций

Окна функций обеспечивают визуальный доступ к рабочим параметрам и данным измерений комплекта для испытания.

Окна функций открываются выбором вкладки функции в строке запуска. Окна функций закрываются выбором значка сворачивания в нижней части окна функций.

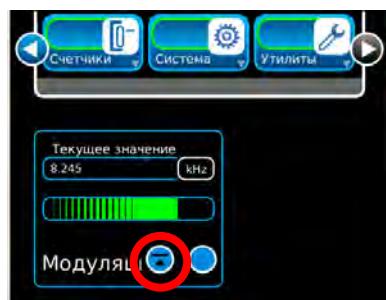


## 2-2-2. СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН (продолжение)

### B. Компоненты интерфейса пользователя (продолжение)

#### Окна функций (продолжение)

Окна функций могут иметь различную форму (если предусмотрено). Нажмите значок вида, чтобы изменить форму окна функции.

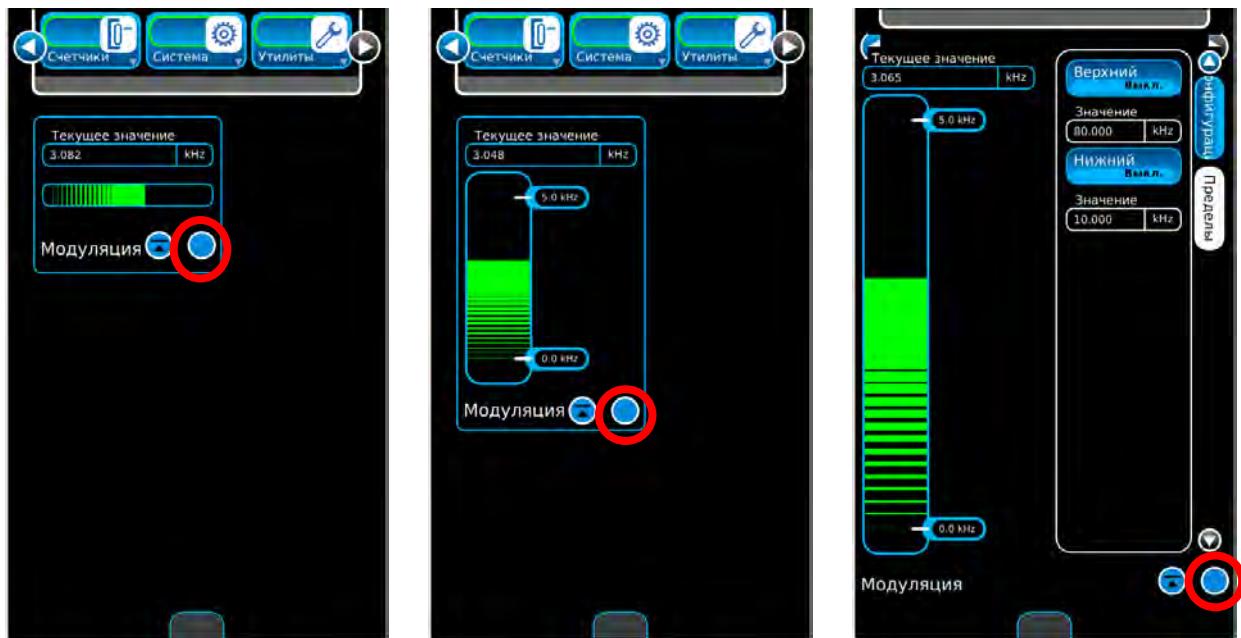

Если окно функции развернуто, оно занимает всю область просмотра и обеспечивает доступ к параметрам функции, которые могут быть невидимыми при отображении окна в других режимах просмотра.

Окна функций можно перемещать в любое место области просмотра (за исключением полноэкранного вида). Для перемещения окна функции, прикоснитесь или щелкните по блоку заголовка или фону окна и перетащите окно в новое место на дисплее.


Окна функций можно свернуть в строку запуска, где они остаются активными, но невидимыми на дисплее.

## 2-2-2. СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН (продолжение)

### B. Компоненты интерфейса пользователя (продолжение)


#### Окна функций (продолжение)

На дисплее могут одновременно отображаться несколько окон функций.

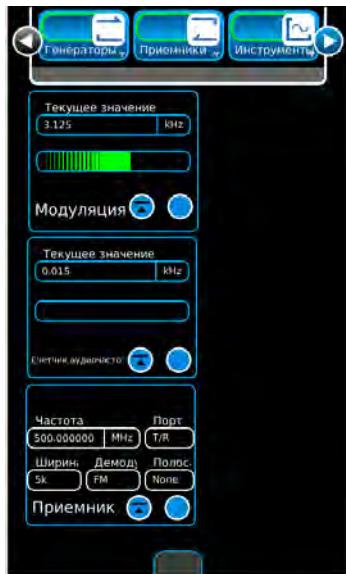

Если закрыть и повторно открыть активное окно функции, комплект для испытания отображает окно функции в его последнем активном состоянии и положении на дисплее.

Если на экране активны несколько окон функций, можно переключаться между ними.

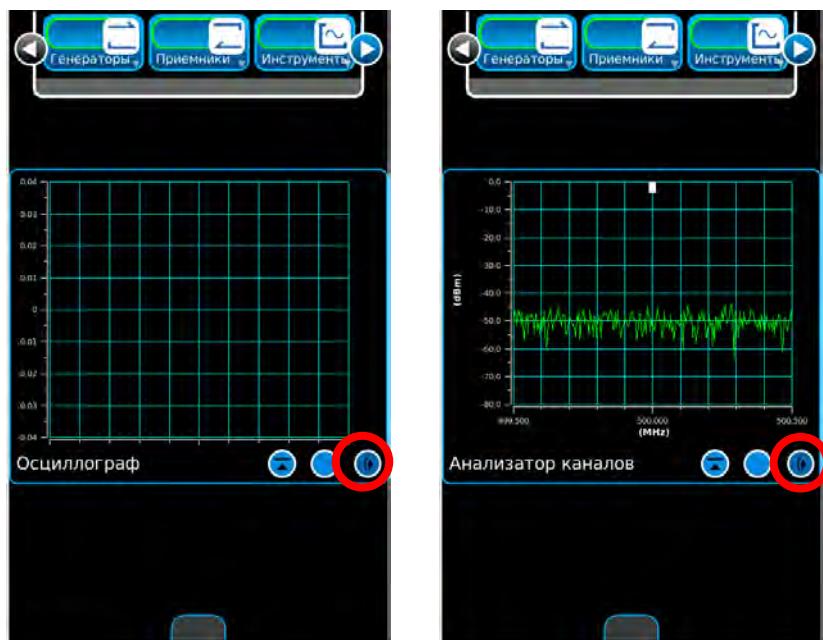


## 2-2-2. СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН (продолжение)

### B. Компоненты интерфейса пользователя (продолжение)

#### Цифровая клавиатура

При редактировании полей цифровых данных отображается цифровая клавиатура. С помощью цифровой клавиатуры пользователь может вводить требуемое числовое значение. Значение вводится путем нажатия цифр на клавиатуре. Затем значение применяется при нажатии единицы измерения или клавиши Enter (Ввод) на числовой клавиатуре. Нажатие клавиши Cancel (Отменить) отменяет любые внесенные изменения и закрывает окно цифрового ввода. Нажатие клавиш Cancel не восстанавливает измененное значение, которое уже было применено (введено). Нажмите клавишу Clear (Очистить) для сброса числового значения на нуль. Для сброса непримененного значения к предыдущему, нажмите клавишу Cancel. Нажмите клавишу Backspace (Возврат) для удаления последней цифры (справа) в числовом значении.

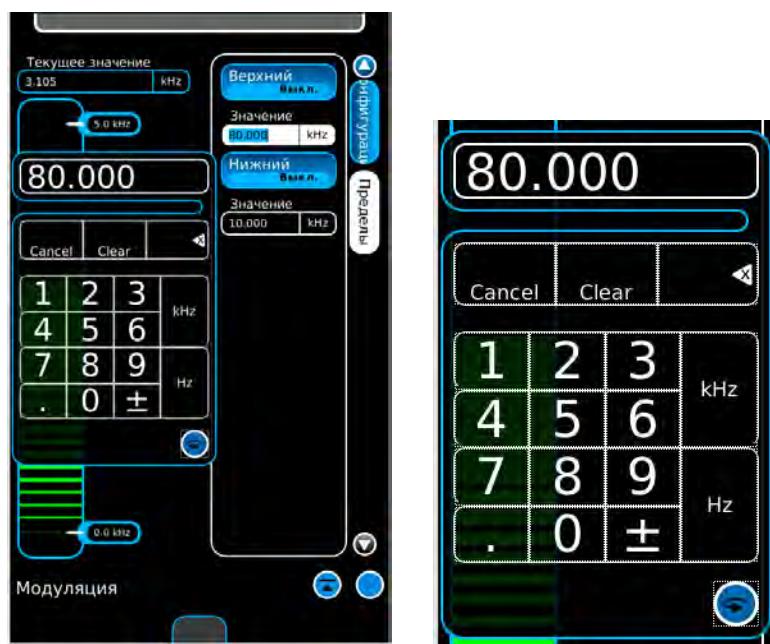


## 2-2-2. СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН (продолжение)

### B. Компоненты интерфейса пользователя (продолжение)

#### Ползунок

С помощью ползунка пользователь может выбирать и изменять выбранный диапазон значений. Изменяемые значения отображаются в поле с рамкой (поле с белым фоном). Положение поля с рамкой контролируется с помощью клавиш «/10» и «x10», обеспечивающих точную настройку. Как только числовой диапазон выбран, выбранное значение увеличивается или уменьшается с помощью ползунка или клавиш со стрелками «Вверх» и «Вниз». Клавиши со стрелками «Вверх» (увеличение) и «Вниз» (уменьшение) используются для настройки последнего выбранного значения в окне с рамкой. Во время редактирования значения являются активными («активное» редактирование). Нажмите клавишу Cancel (Отменить), чтобы отменить любые внесенные и непримененные изменения и закрыть ползунок. Нажатие клавиши Cancel не восстанавливает измененное значение, которое уже было применено (введено). Нажмите клавишу Enter или Cancel, чтобы закрыть ползунок.

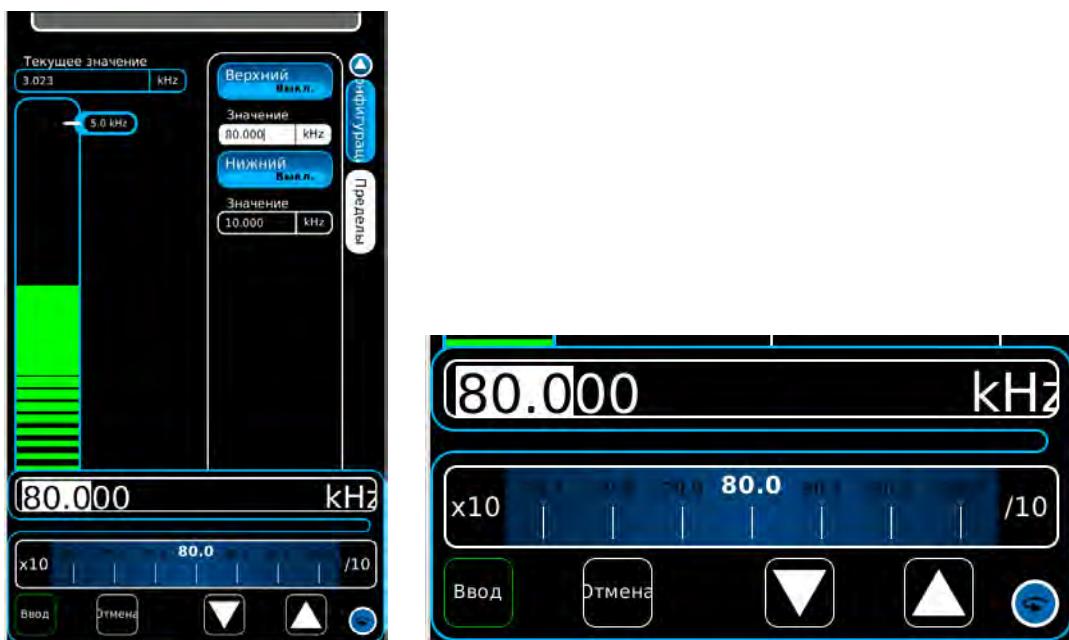

## 2-2-2. СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН (продолжение)

### B. Компоненты интерфейса пользователя (продолжение)

---

#### Клавиатура

Клавиатура отображается при выборе поля текстовых данных для редактирования. Функции клавиатуры аналогичны функциям внешней клавиатуры.




## 2-2-2. СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН (продолжение)

### B. Компоненты интерфейса пользователя (продолжение)

---

#### Окно сообщений

Окно сообщений отображает информацию или осуществляет запрос действий пользователя.

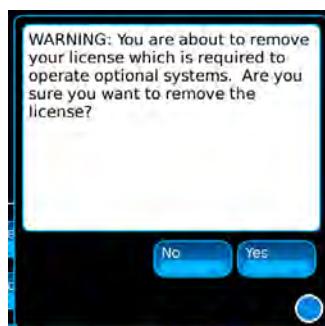

#### Блокируемые поля

Редактируемое поле может быть заблокировано, когда комплект для испытания находится в состоянии, которое делает поле нередактируемым.

Заблокированное поле не может редактироваться, пока состояние блокировки не будет отменено.




## 2-2-3. ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ)

Устройство 3550 / 3550R можно перевести в экономичный режим (режим ожидания), что позволяет увеличить срок службы батареи и продолжительность работы устройства 3550 / 3550R от батареи.

Следуйте настоящим инструкциям, чтобы перевести устройство 3550 / 3550R в экономичный режим (режим ожидания):

- Когда устройство 3550 / 3550R находится в активном режиме (индикатор системы белого цвета), нажмите на кнопку "HOME" (кнопка возврата), чтобы открыть системное меню.

Индикатор SYS (СИСТЕМА) Клавиша HOME (ВОЗВРАТ)

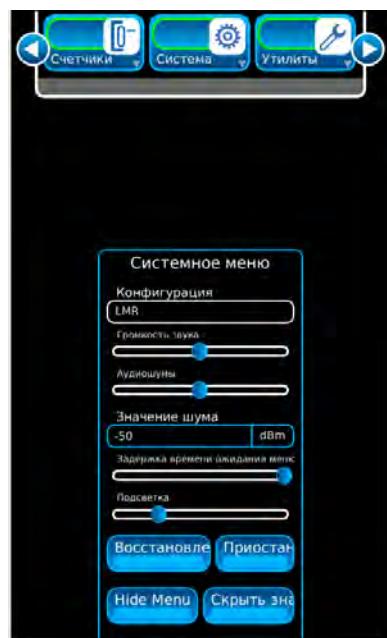


## 2-2-3. ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ) (продолжение)

- Нажмите кнопку экономичного режима в системном меню, чтобы перевести устройство 3550 / 3550R в экономичный режим (режим ожидания) (индикатор системы синего цвета).

Сенсорный дисплей погаснет, а внутренний РЧ-комплекс отключится.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Системы цифрового аппаратного обеспечения останутся в активном состоянии, при этом информация или настройки экрана в экономическом режиме (режиме ожидания) утеряны не будут.

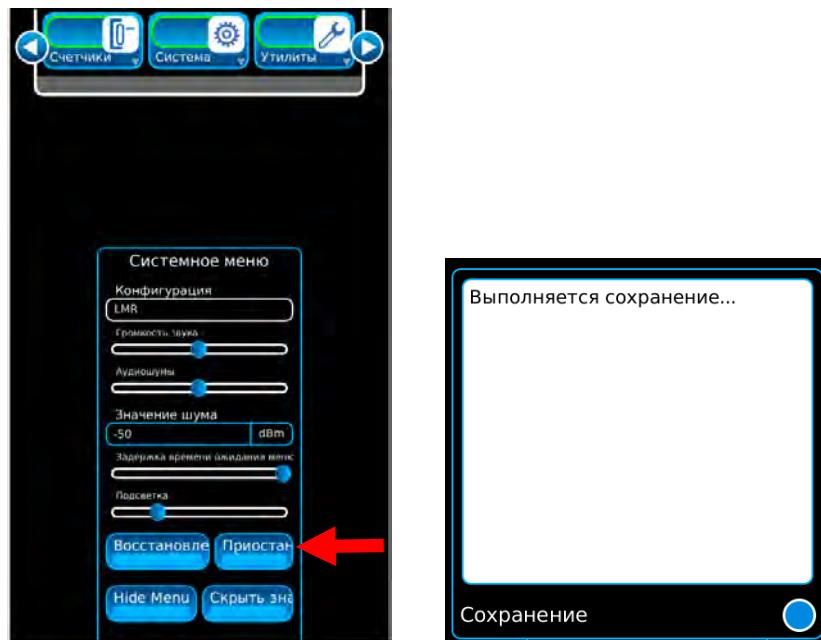


Индикатор SYS (СИСТЕМА)



### 2-2-3. ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ) (продолжение)

3. Когда устройство 3550 / 3550R находится в экономичном режиме (режиме ожидания) нажмите кнопку "HOME" (кнопка возврата) один раз, чтобы отобразить текущее время и степень зарядки батареи. Нажмите кнопку "HOME" (кнопка возврата) второй раз, чтобы восстановить работу системы и перевести ее в активный режим.

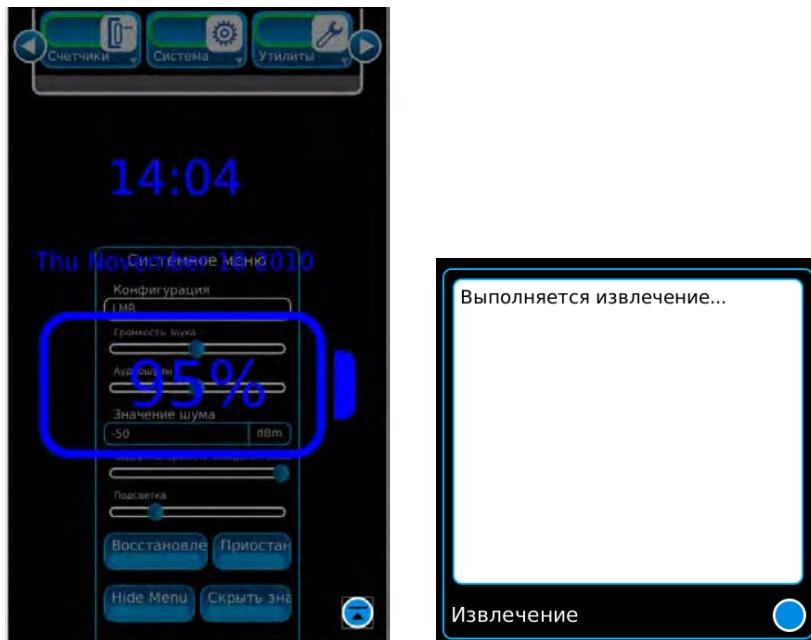

## 2-2-4. ПОДДЕРЖКА НЕСКОЛЬКИХ ЯЗЫКОВ

Конфигурацию устройства 3550 / 3550R можно настроить на отображение функциональных элементов, вкладок и окон на нескольких разных языках. Доступны следующие языки:

Арабский  
Китайский (упрощенный)  
Китайский (традиционный)  
Английский  
Французский  
Немецкий  
Японский  
Корейский  
Малайский  
Польский  
Португальский  
Русский  
Испанский


Для переключения устройства 3550 / 3550R на другой язык выберите функциональную вкладку System (Система). Нажмите пункт Language (Язык) и в выпадающем списке выберите требуемый язык.



(Дополнительные языки показаны только для ознакомления.)

## 2-2-4. ПОДДЕРЖКА НЕСКОЛЬКИХ ЯЗЫКОВ (продолжение)


### ПРИМЕР

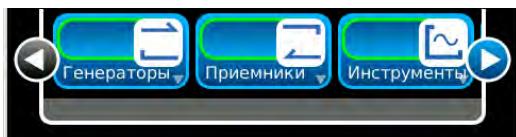

Русский



Английский

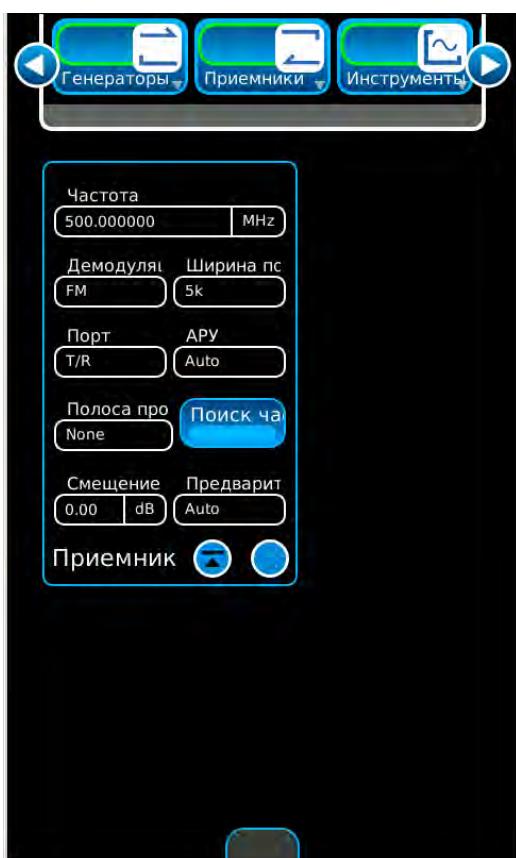

Русский



Английский

## **2-3. ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

### **2-3-1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

При выполнении плановых проверок и технического обслуживания не забывайте о надписях «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и «ОСТОРОЖНО» с информацией об опасности поражения электрическим током и получения телесных повреждений.

### **2-3-2. ПРОЦЕДУРЫ ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

#### **A. Необходимые инструменты, материалы и оборудование**

---

Инструменты или оборудование для выполнения планового технического обслуживания не нужны. Необходимы такие чистящие материалы, как безворсовая ткань и мягкое моющее средство.

#### **B. Плановые проверки**

---

Плановое техническое обслуживание ограничивается следующими операциями:

- Очистка
- Удаление пыли
- Протирание
- Проверка износа кабелей
- Хранение неиспользуемых деталей
- Защита неиспользуемых разъемов
- Проверка ослабленных гаек, болтов или винтов

#### **C. График проверок**

---

Выполняйте проверки в случае необходимости.

## 2-4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

### 2-4-1. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ

Следуйте этим инструкциям для включения устройств 3550 / 3550R:

1. Нажмите клавишу POWER (ПИТАНИЕ) для включения устройства 3550 / 3550R.
2. Убедитесь в том, что светится индикатор SYS (СИСТЕМА).



3. Отображается начальный экран. Теперь оператор может выбрать требуемый экран.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Устройство 3550 / 3550R отображает последний экран(ы), который был доступен при выключении питания.



(Пример)


## 2-4-2. УСТАНОВКА/УДАЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

Лицензия может быть установлена и удалена из устройства 3550 / 3550R. Окно опций функций отображает инсталлированные в устройство опции, связанные с лицензией.

### Установка лицензии


Следуйте этим инструкциям для установки лицензии в устройство:

- Выберите вкладку функций системы для отображения выпадающего списка System (Система).  
Выберите пункт Options (Опции) для отображения окна опций функций.

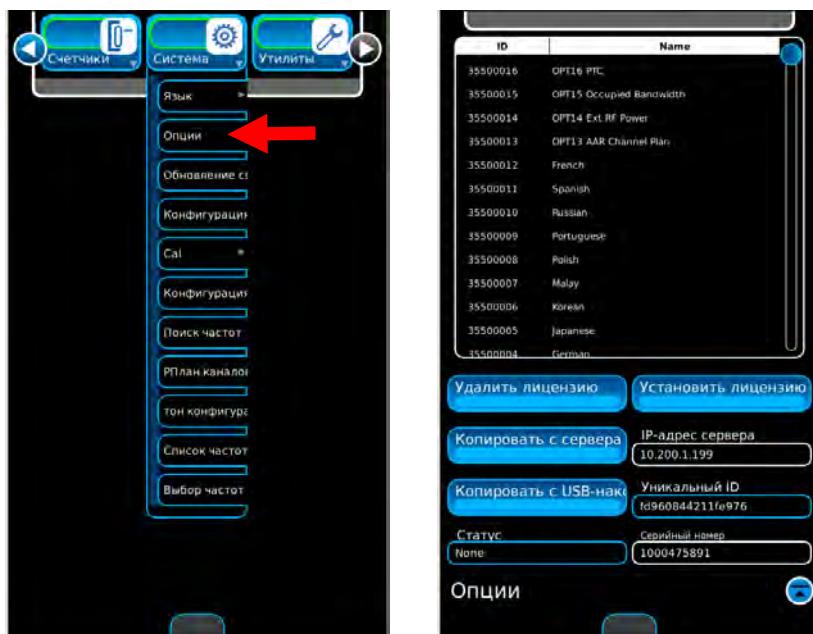

(Опции показаны только для ознакомления.)

- Убедитесь, что устройство отображает серийный номер. Если поле Serial Number (Серийный номер) пустое, обратитесь в отдел обслуживания клиентов компании Aeroflex. Данная процедура будет завершена только при вводе серийного номера в устройство.

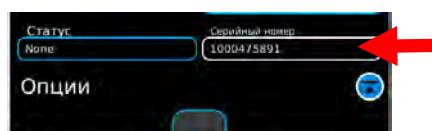

- С помощью ПК скопируйте файл лицензии в следующий каталог флэш-накопителя USB: Aeroflex\License.
- Установите флэш-накопитель USB в разъем USB и подождите пока устройство обнаружит его (приблизительно в течение 15 секунд).
- Выберите пункт Copy (Копировать) с помощью клавиши «USB» и убедитесь, что в поле Status (Состояние) отображается сообщение «Copying from USB Drive (Осуществляется копирование с флэш-накопителя USB.)»
- Нажмите кнопку Install License (Установить лицензию). После завершения установки файла лицензии в поле Status (Состояние) отображается сообщение «Installing License Done (Установка лицензии завершена)».
- Устройство запрашивает выключение и включение питания.

## 2-4-2. УСТАНОВКА/УДАЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ (продолжение)

### Удаление лицензии


Следуйте этим инструкциям для удаления лицензии из устройства:

- Выберите вкладку функций системы для отображения выпадающего списка System (Система). Выберите пункт Options (Опции) для отображения окна опций функций.



(Опции показаны только для ознакомления.)

- Нажмите кнопку Remove License (Удалить лицензию). Отобразится следующая подсказка:

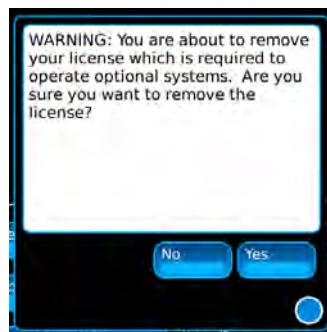

- Нажмите кнопку Yes (Да) для удаления лицензии. Нажмите кнопку No (Нет) для отмены удаления лицензии.


## 2-4-3. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В устройство 3550 / 3550R может быть установлено системное программное обеспечение. При выборе пункта System Update (Обновление системы) в окна функций отобразится версия программного обеспечения, установленного в устройство.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При загрузке программного обеспечения в устройство 3550 / 3550R, калибровочные значения не затрагиваются.

Следуйте этим инструкциям для установки системного программного обеспечения в устройство:


1. Выберите вкладку функций системы для отображения выпадающего списка System (Система). Выберите пункт System Update (Обновление системы) для отображения окна функции System Update.

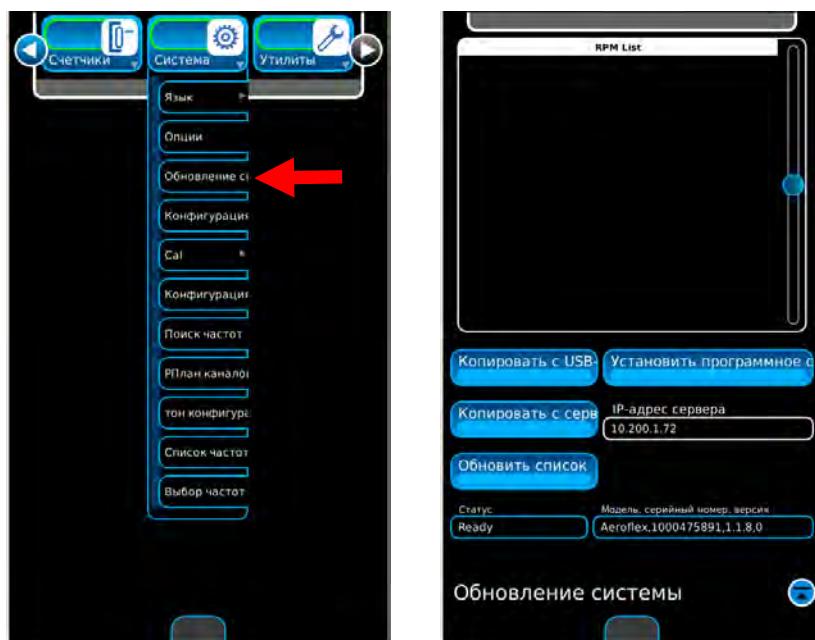


2. Используя компьютер зайдите на следующий сайт: [aeroflex.com/3550](http://aeroflex.com/3550). Загрузите zip-архив с программным обеспечением для компьютера.
3. После удаления всех файлов с флэш-накопителя USB, разархивируйте программные файлы в корневой каталог флэш-накопителя USB.
4. Вставьте флэш-накопитель USB в USB-разъем и подождите пока компьютер распознает флэш-накопитель (приблизительно 15 секунд).

## 2-4-3. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (продолжение)


5. Выберите пункт Copy (Копировать) с помощью клавиши «USB» и убедитесь, что в поле Status (Состояние) отображается сообщение «Copying Software (Осуществляется копирование программного обеспечения.)» Пункты отображаются в списке RPM.

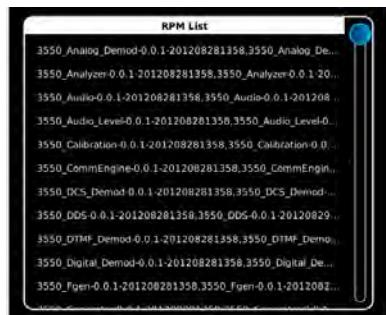

6. Когда в поле Status (Состояние) отобразится сообщение «Files are ready to install (Файлы готовы к установке)» нажмите кнопку Install Software (Установить программное обеспечение). Отобразится следующее сообщение. Нажмите кнопку OK для продолжения. Нажмите кнопку Cancel (Отменить) для отмены загрузки программного обеспечения.

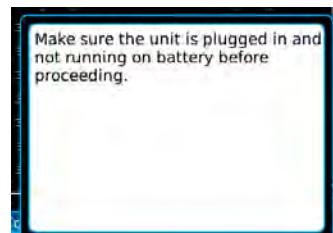

7. Процесс установки отображается с помощью индикаторов выполнения

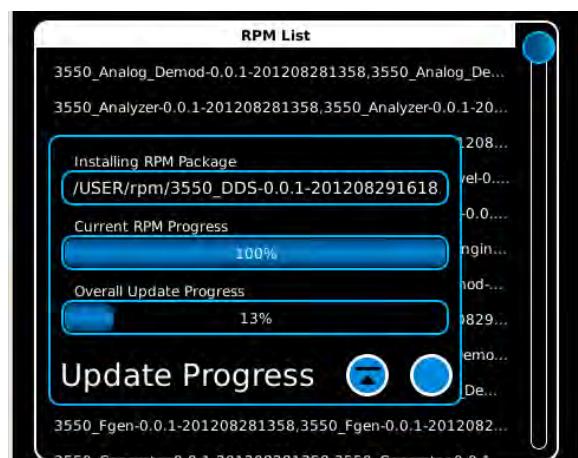

### **2-4-3. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (продолжение)**

8. Устройство запрашивает выключение и включение питания, если продолжают отображаться дополнительные элементы. Выключите и включите питание и повторите шаги 4 и 5 пока отображаемые элементы не устанавливаются в устройство.




## 2-4-4. ОКНА СОХРАНЕНИЯ/ВЫЗОВА ФУНКЦИЙ

### Окно сохранения

Следуйте этим инструкциям для сохранения окна функций в устройстве:

1. Выберите вкладку функции Utilities (Утилиты) для отображения выпадающего списка Utilities. Выберите пункт Store/Recall (Сохранить/Вызвать) для отображения окна Store/Recall.

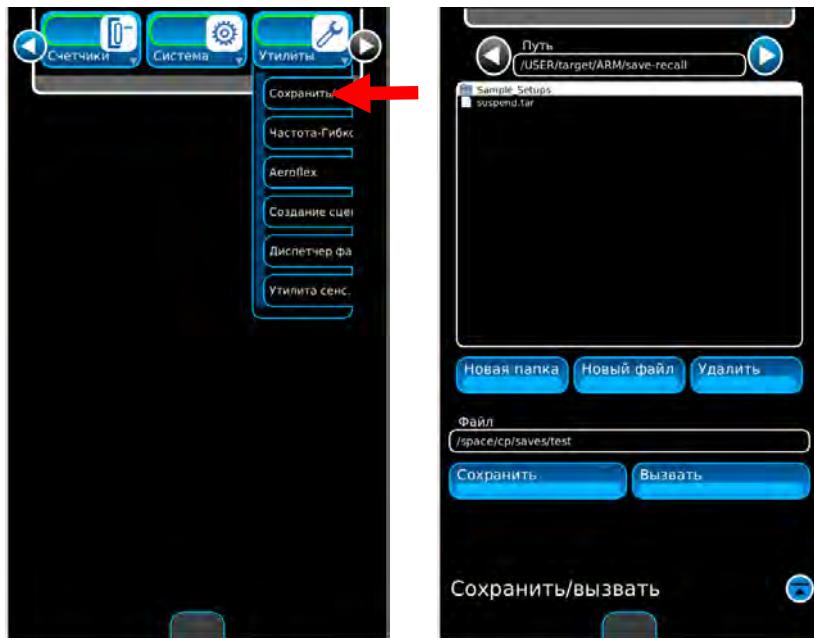

2. Нажмите кнопку New File (Новый файл) и введите имя файла.
3. Выделите имя нового файла в отображенном списке и выберите кнопку Save (Сохранить).


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Может быть сохранено до 100 настроек.

## 2-4-4. ОКНА СОХРАНЕНИЯ/ВЫЗОВА ФУНКЦИЙ (продолжение)

### Окно вызова

Следуйте этим инструкциям для сохранения окна функций в устройстве:


1. Выберите вкладку функции Utilities (Утилиты) для отображения выпадающего списка Utilities. Выберите пункт Store/Recall (Сохранить/Вызвать) для отображения окна Store/Recall.

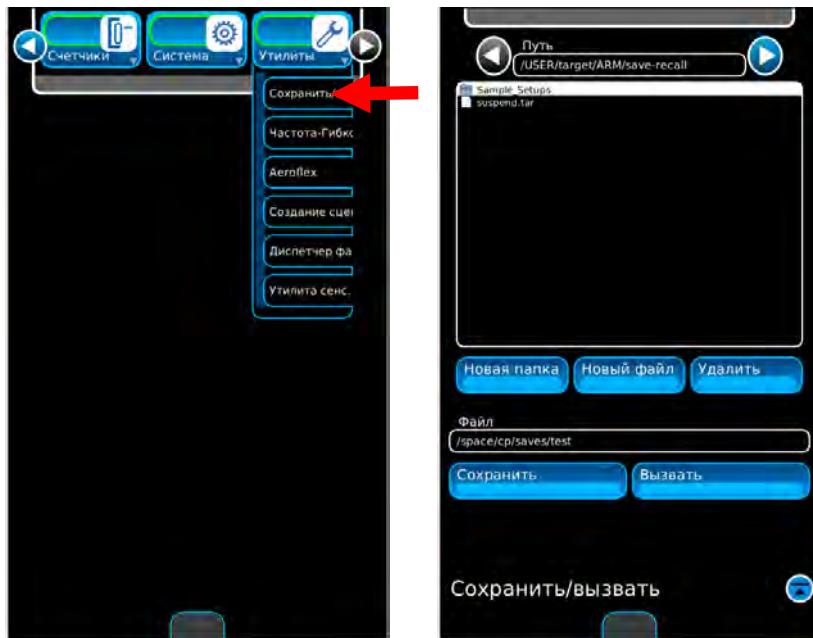

2. Выделите имя файла в отображенном списке и выберите кнопку Recall (Вызвать повторно).

## 2-4-5. СНИМОК ЭКРАНА


Выберите значок моментального снимка, чтобы открыть окно функции моментального снимка.

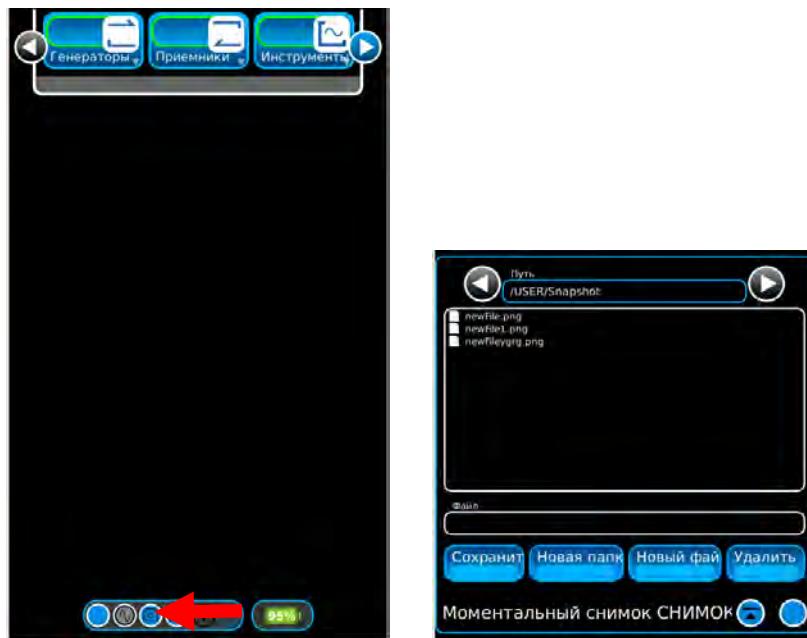

(Имена файлов показаны только для отображения.)

### Сохранение моментального снимка

Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить моментальный снимок с именем файла, показанным в поле File (Файл).

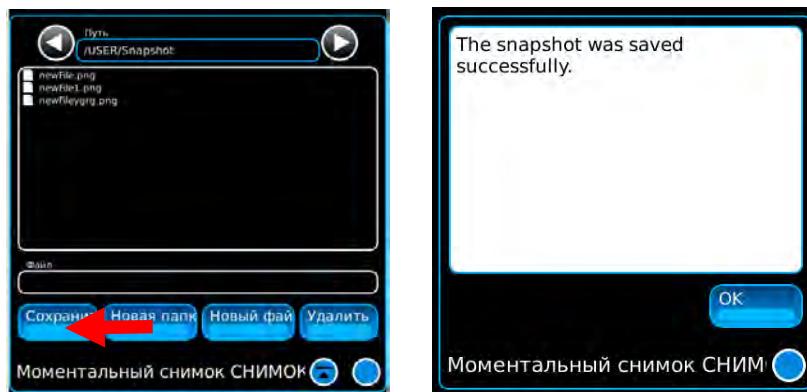


(Имена файлов показаны только для отображения.)

## 2-4-5. СНИМОК ЭКРАНА (продолжение)

### Создание новой папки

Чтобы создать новую папку, нажмите кнопку New Folder (Новая папка).

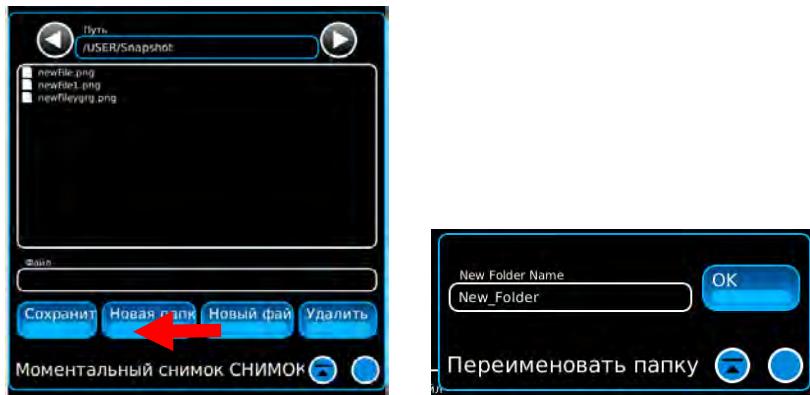


*(Имена файлов показаны только для отображения.)*

Выберите поле New Folder Name (Имя новой папки) и наберите на клавиатуре имя папки. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить имя папки.

### Создание нового файла

Чтобы создать новый файл, нажмите кнопку New File (Новый файл).

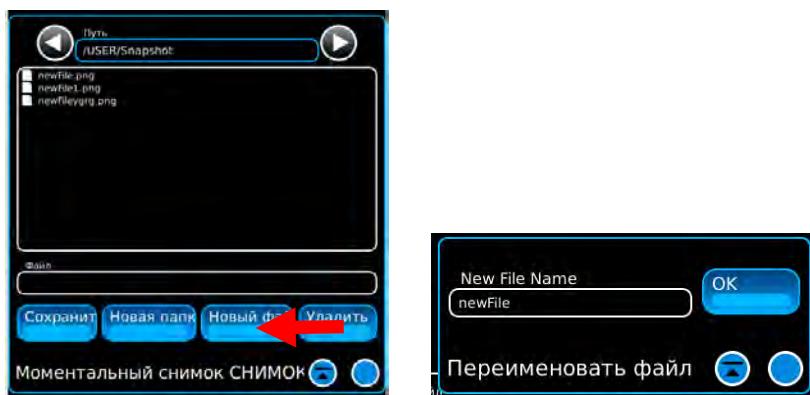


*(Имена файлов показаны только для отображения.)*

Выберите поле New File Name (Имя нового файла) и наберите на клавиатуре имя файла. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить имя файла.

## 2-4-5. СНИМОК ЭКРАНА (продолжение)

### Удаление файла

Для удаления файла воспользуйтесь кнопкой Delete (Удалить).

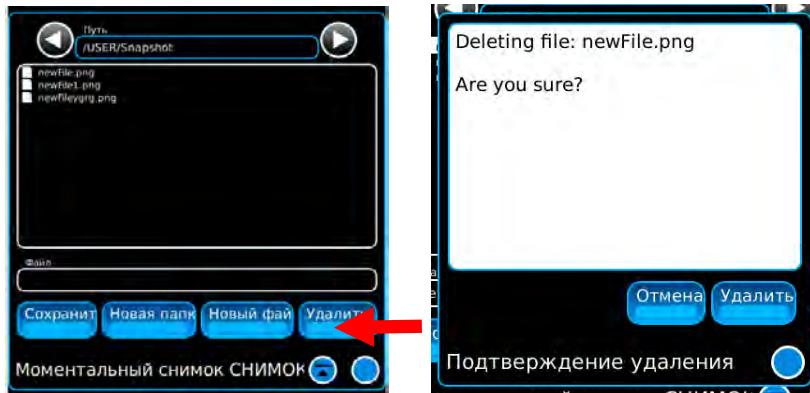

Выберите файл для удаления (имя файла показано в поле File (Файл)). Нажмите кнопку Delete (Удалить), чтобы открыть окно подтверждения удаления. Нажмите кнопку Delete (Удалить), чтобы удалить файл, или кнопку Cancel (Отменить), чтобы отменить операцию удаления.

## 2-4-6. КЛОНИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Следуйте эти инструкциям для клонирования устройства:

1. Подключите устройства к компьютерной сети.
2. Выберите вкладку функций системы для отображения выпадающего списка System (Система). Выберите пункт System Config (Конфигурирование системы) для отображения окна функции System Config. Выберите вкладку Clone Me (Клонировать меня).



3. Введите IP-адрес базового устройства в поле Unit IP (IP-адрес устройства).
4. Введите IP-адрес целевого устройства в поле Target IP (IP-адрес целевого устройства).
5. Нажмите кнопку Screen Settings Clear and Copy (Очистка и копирование экранных настроек) для очистки всех сохраненных экранов в целевом устройстве и копирования сохраненных экранов из базового устройства в целевое.
6. Нажмите кнопку Screen Settings Copy (Копирование экранных настроек) для копирования сохраненных экранов из базового устройства в целевое.
7. Нажмите кнопку Scripts Clear and Copy (Очистка и копирование сценариев) для очистки всех сохраненных сценариев в целевом устройстве и копирования сохраненных сценариев из базового устройства в целевое.
8. Нажмите кнопку Scripts Copy (Копирование сценариев) для копирования сценариев из базового устройства в целевое.

## **2-5. ПОРЯДОК РАБОТЫ**

### **2-5-1. ВВЕДЕНИЕ**

Устройство 3550 / 3550R предназначено для определения целостности всех внешних подключений к радиооборудованию транспортного средства, а также подключения антенны и ее соответствия передатчику.

При использовании устройства 3550 / 3550R совместно с системой тестирования, встроенной в испытываемое устройство, пользователь способен с 95% вероятностью определить, что оборудование работоспособно. Если испытываемое устройство неработоспособно, пользователь может определить причину неисправности, а также рекомендуемые действия по ее устранению (такие как, замена антенны, ремонт в условиях мастерской и т. д.).

### **2-5-2. ТИПОВАЯ ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ**

1. Подключите соответствующую, входящую в комплект antennу к разъему ANT (АНТЕННА) устройства 3550 / 3550R .

**Разъем ANT (АНТЕННА)**




2. Подключите микротелефонную гарнитуру к разъему AUDIO (АУДИОСИГНАЛ) устройства 3550 / 3550R.

**Разъем AUDIO (АУДИОСИГНАЛ)**




3. Выберите вкладку Generators (Генераторы) для отображения выпадающего списка Generators. Выберите пункт Generator (Генератор) для отображения экрана Generator.

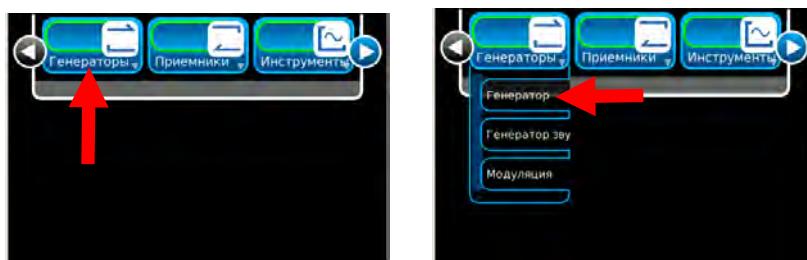

## 2-5-2. ТИПОВАЯ ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ (продолжение)

4. Выполните следующие настройки:

Port (Порт)	ANT (АНТЕННА)
Frequency (Частота)	Требуемая частота
Level (Уровень)	Требуемый уровень сигнала

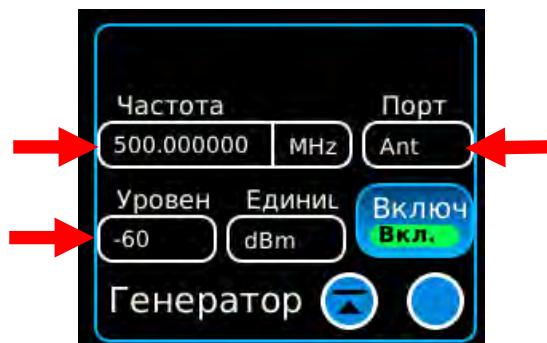

5. Выберите вкладку Meters (Измерители) для отображения выпадающего списка Meters. Выберите пункт Modulation (Модуляция) для отображения экрана Modulation.



## 2-5-2. ТИПОВАЯ ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ (продолжение)

6. Выберите вкладку Meters (Измерители) для отображения выпадающего списка Meters. Выберите пункт RSSI (Индикатор мощности принятого сигнала) для отображения экрана RSSI.




7. Выберите вкладку Meters (Измерители) для отображения выпадающего списка Meters. Выберите пункт RF Error (РЧ-ошибка) для отображения экрана RF Error.



## 2-5-2. ТИПОВАЯ ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ (продолжение)

8. Настройте экранные функции, чтобы все они были видимыми.

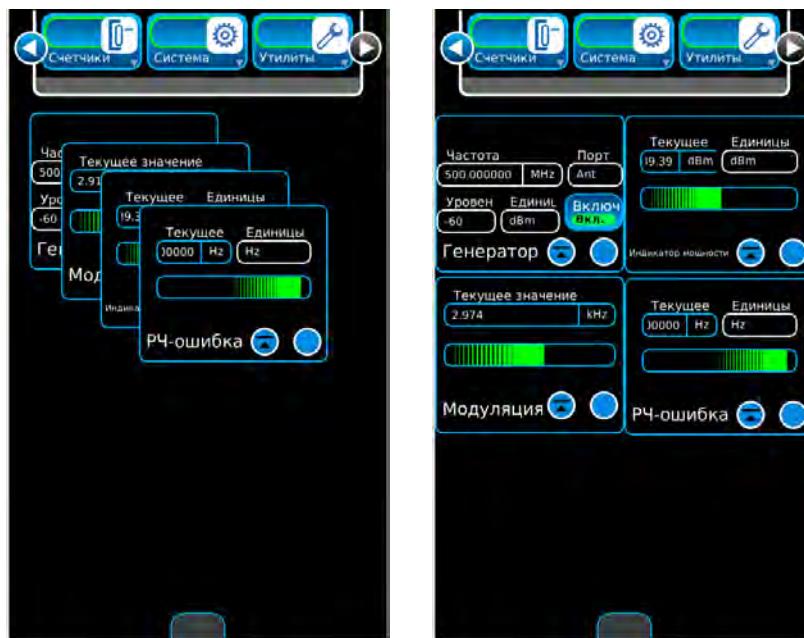

9. Расположитесь на расстоянии в пределах 5 футов от антенны транспортного средства.
10. С помощью второго оператора, находящегося в транспортном средстве, выполните переговоры на нескольких частотах для подтверждения передачи и приема системой сообщений.

Контролируйте индикатор напряженности поля для определения требуемого уровня сигнала.

Повторите данную проверку для нескольких местоположений вокруг антенны.
11. Если во время испытания происходят сбои, проверьте antennу, измерив ее КСВ.
12. Если проверка antennы была успешной, выполните проверку и устранение неисправностей в радиотракте.

## **2-5-3. РАСШИРЕННАЯ ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ**

1. Соедините разъем T/R (Передача/Прием) устройства 3550 / 3550R с антенным разъемом радиооборудования. Если номинальная выходная мощность радиооборудования >20 Вт, вставьте аттенюатор между разъемом T/R устройства для испытания и разъемом антенны радиооборудования. Включите радиооборудование и измерьте излучаемую мощность передатчика, частоту и модуляцию.
2. Выключите радиооборудование, выберите проверку приемника и настройте уровень РЧ-сигнала так, чтобы тон 1 кГц был слышен в радиостанции (добавьте шумовой сигнал 150 Гц, если необходимо). Настройте частоту и модуляцию.
3. Измерьте чувствительность, снижая уровень РЧ-сигнала устройства 3550 / 3550R до тех пор, пока звуковой сигнал не перестанет слышаться в радиостанции. Если между радиостанцией и антенной установлен усилитель мощности, выполните измерение между усилителем мощности и антенной (установив дополнительный аттенюатор), а затем между радиостанцией и усилителем мощности, чтобы определить неисправность радиостанции или усилителя мощности.
4. Подключите antennу к разъему SWR (KCB) устройства 3550 / 3550R и измерьте КСВН. При установке с использованием нескольких промежуточных соединений, повторите данное испытание для каждого из промежутков, чтобы определить неисправное соединение между антенной и радиостанцией. Разъем SWR (KCB) устройства 3550 / 3550R должен быть вначале откалиброван.
5. Выполните процедуру встроенной проверки - BIT (САМОПРОВЕРКА) радиостанции, чтобы определить неисправности радиостанции, не относящиеся к РЧ-выходу.


## 2-5-4. ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ (SWR)

- Выберите вкладку Instruments (Измерительные приборы) для отображения выпадающего списка Instruments. Выберите пункт Ant-Cable Test (Проверка антенного кабеля) в выпадающем списке, для отображения экрана Ant-Cable Test.



- Выполните следующие настройки в окне конфигурирования Control 1:

Type (Тип)	SWR (KCB)
Center Frequency (Центральная частота)	Требуемая частота
Span (Диапазон частот)	Требуемый диапазон частот

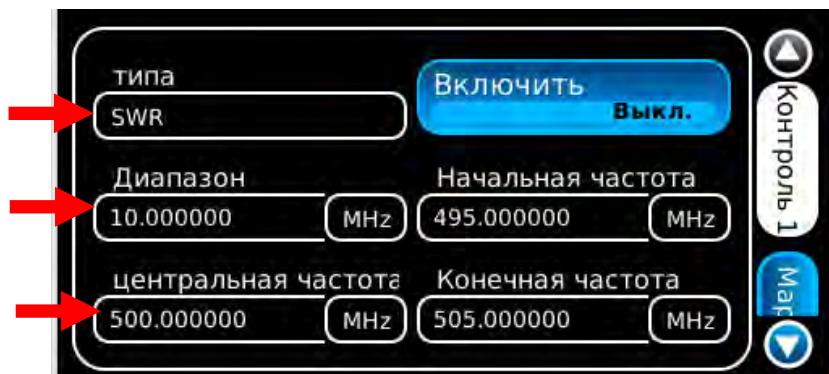


## 2-5-4. ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ (SWR) (продолжение)

3. Нажмите кнопку Calibration (Калибровка) в окне конфигурирования Control 2: Следуйте экранным инструкциям для завершения калибровки KCB. После завершения калибровки KCB (на экране отображается сообщение «Calibration Complete (Калибровка завершена)») нажмите кнопку «Ok» для возврата в экран ANT-Cable Test (Проверка антенного кабеля).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Калибровка должна осуществляться в точке, в которой выполнено подключение к системе для измерения:

- Если для подключения системы для измерений используется входящий в комплект поставки кабель, калибровка должна выполняться на конце кабеля для проверки. Длина кабеля для проверки не должна превышать четыре фута.
- Если кабель проверяемой системы должен быть подключен непосредственно к устройству 3550 / 3550R, калибровка должна быть выполнена на разъеме SWR (KCB).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Как только соединение для измерения KCB будет откалибровано, разъем SWR (KCB) остается в откалиброванном состоянии до тех пор, пока пользователь не изменит точку подключения испытываемого устройства. Экран ANT-Cable Test (Проверка антенного кабеля) отображает дату и время последней калибровки над окном графика.

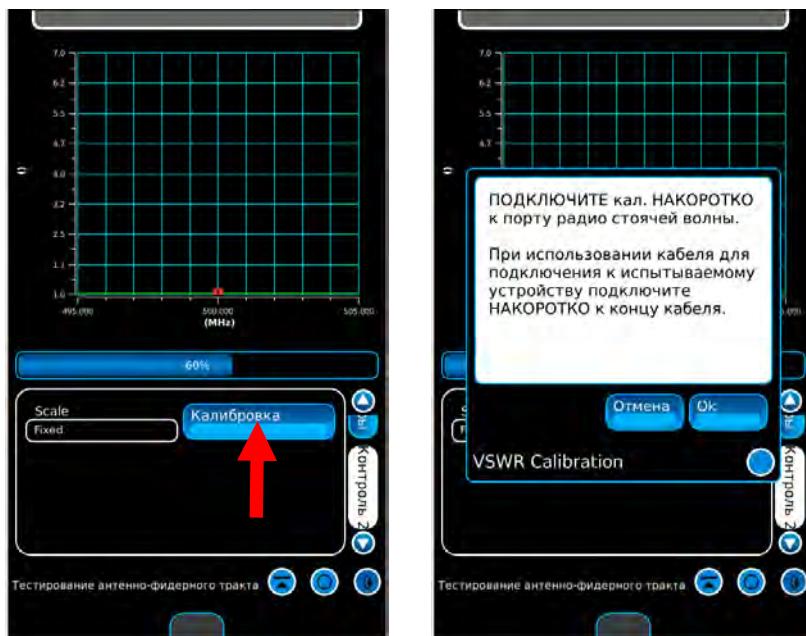


4. Подключите испытываемую систему к разъему SWR (KCB) в точке калибровки.
5. Окно графика обновляется через каждые 20 секунд. Позвольте произойти не менее чем двум обновлениям окна графика для получения достоверных данных.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Устройство 3550 / 3550R осуществляет проверку электрической длины нагрузки при выполнении испытания. Если полоса частот выбрана слишком широкой, устройство 3550 / 3550R автоматически настраивает полосу частот для обеспечения точности измерений.


## 2-5-4. ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ (SWR) (продолжение)

6. Выберите экран конфигурирования Markers (Маркеры). При отображении данных в окне графика маркеры используются для определения КСВ в любой точке диапазона частот. Нажмите кнопку Marker (Маркер) для включения маркера.

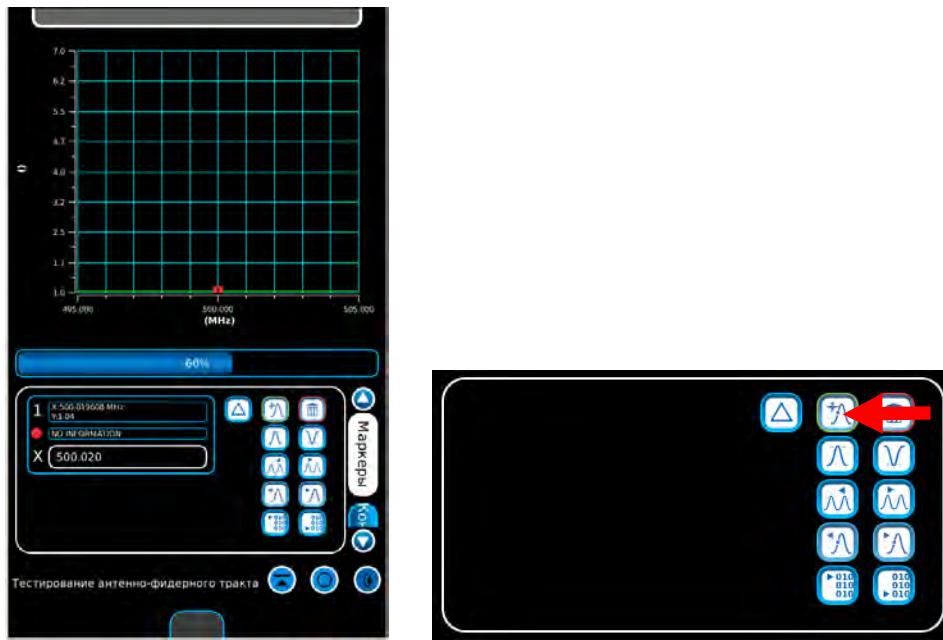

7. Выберите и переместите маркер в требуемое место на графике.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Одновременно в окне графика может быть размещено до трех маркеров. Результаты измерений для каждого маркера, соответствующие его положению, отображаются в кнопках маркеров.

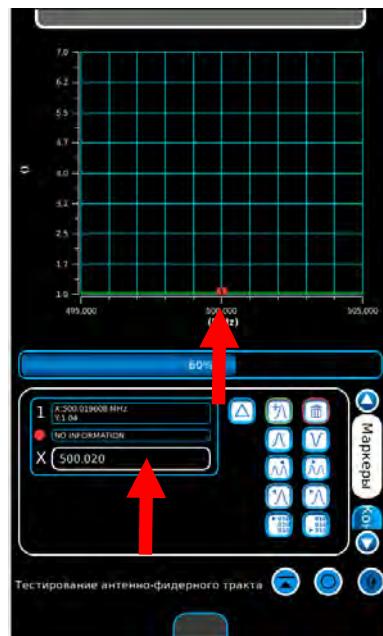

## 2-5-5. ИЗМЕРЕНИЕ DTF (Расстояние до сбоя)

- Выберите вкладку Instruments (Измерительные приборы) для отображения выпадающего списка Instruments. Выберите пункт Ant-Cable Test (Проверка антенного кабеля) в выпадающем списке, для отображения экрана Ant-Cable Test.




- Нажмите кнопку Calibration (Калибровка) в окне конфигурирования Control 2: Следуйте экранным инструкциям для завершения калибровки KCB. После завершения калибровки KCB (на экране отображается сообщение «Calibration Complete (Калибровка завершена)») нажмите кнопку «Ok» для возврата в экран ANT-Cable Test (Проверка антенного кабеля).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Калибровка должна осуществляться в точке, в которой выполнено подключение к системе для измерения:

- Если для подключения системы для измерений используется входящий в комплект поставки кабель, калибровка должна выполняться на конце кабеля для проверки. Длина кабеля для проверки не должна превышать четыре фута.
- Если кабель проверяемой системы должен быть подключен непосредственно к устройству 3550 / 3550R, калибровка должна быть выполнена на разъеме SWR (KCB).


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Как только соединение для измерения KCB будет откалибровано, разъем SWR (KCB) остается в откалиброванном состоянии до тех пор, пока пользователь не изменит точку подключения испытываемого устройства. Экран ANT-Cable Test (Проверка антенного кабеля) отображает дату и время последней калибровки над окном графика.

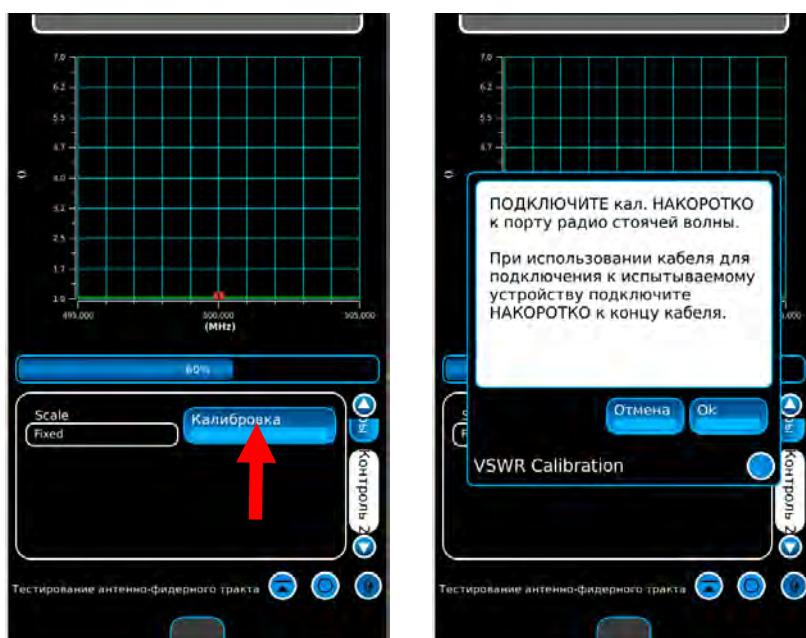

## 2-5-5. ИЗМЕРЕНИЕ DTF (расстояние до сбоя) (продолжение)


3. Выполните следующие настройки в окне конфигурирования Control 1:

Type (Тип)	DTF (Расстояние до сбоя)
Center Frequency (Центральная частота)	Требуемая частота
Cable (Кабель)	Тип кабеля
Velocity (Замедление)	Коэффициент замедления кабеля
Loss (Потери)	Потери в кабеле длиной 100 футов.
Y-единица	дБ

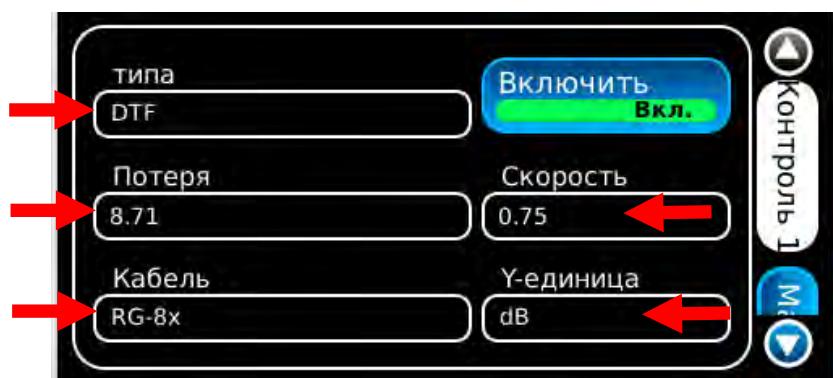

4. Выполните следующие настройки в окне конфигурирования Control 2:

Unit (Единицы измерения)	Футы или метры
Estimated Length (Приблизительная длина)	Общая длина кабеля испытываемой системы плюс 15%

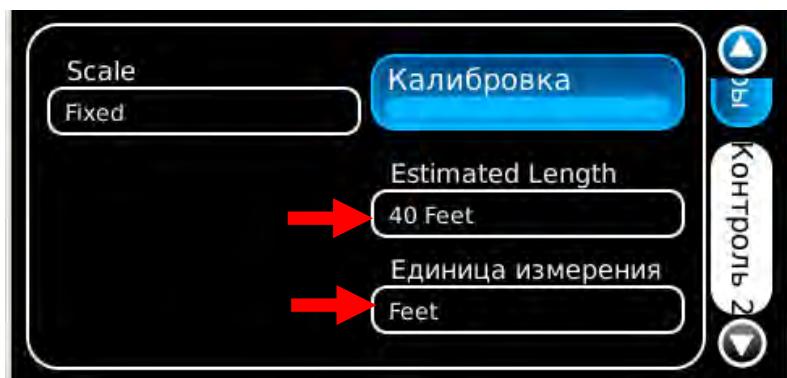


5. Подключите испытываемую систему к разъему SWR (KCB) в точке калибровки.

6. Окно графика обновляется через каждые 20 секунд. Позвольте произойти не менее чем двум обновлениям окна графика для получения достоверных данных.


## 2-5-5. ИЗМЕРЕНИЕ DTF (расстояние до сбоя) (продолжение)

7. Выберите экран конфигурирования Markers (Маркеры). При отображении данных в окне графика маркеры используются для определения КСВ в любой точке диапазона частот. Нажмите кнопку Marker (Маркер) для включения маркера.

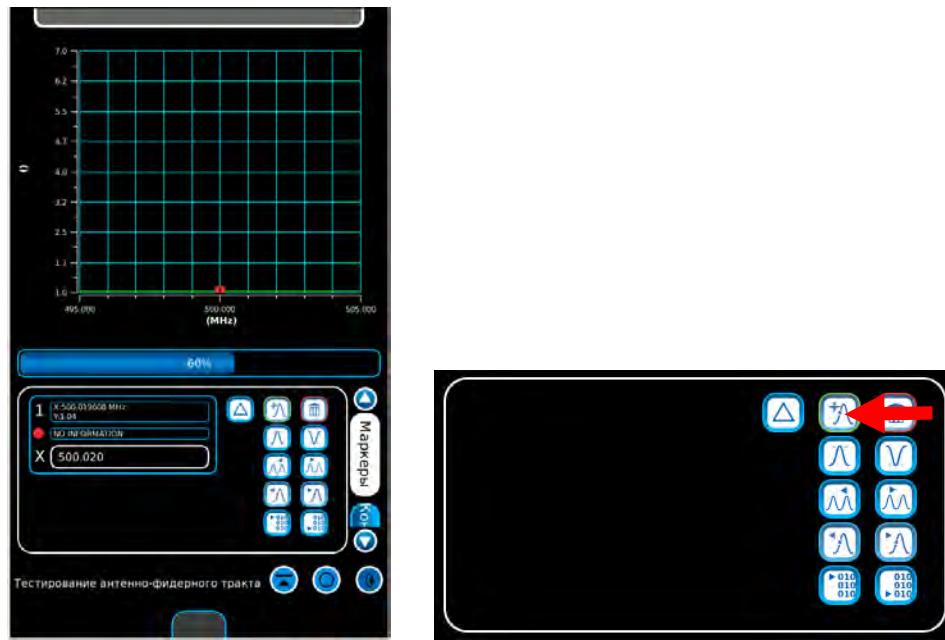

8. Выберите и переместите маркер в требуемое место на графике.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Одновременно в окне графика может быть размещено до трех маркеров. Результаты измерений для каждого маркера, соответствующие его положению, отображаются в кнопках маркеров.

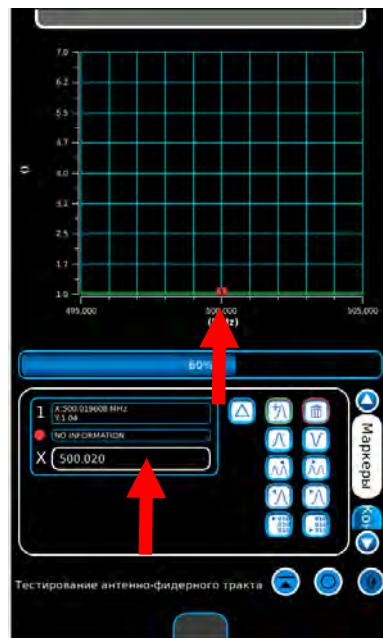

ЭТА СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ.

# ГЛАВА 3 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## 3-1. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ

### 3-1-1. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА

#### A. Распаковка

---

Для распаковки комплектов для испытаний серии 3550 / 3550R выполните следующие действия.

- Обрежьте и удалите упаковочную ленту в верхней части транспортного контейнера.
- Откройте транспортный контейнер и извлеките транспортный ящик.
- Разместите транспортный ящик на чистой и сухой поверхности.
- Откройте транспортный ящик для осмотра его содержимого.
- Сохраните картонную упаковку на случай, если комплект для испытаний серии 3550 / 3550R потребуется вернуть.

#### B. Проверка распакованного оборудования


---

При проверке оборудования выполните следующие операции.

- Осмотрите оборудование на предмет повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки. Если оборудование повреждено, сообщите о повреждениях в компанию Aeroflex.
- Проверьте соответствие оборудования упаковочной ведомости, чтобы убедиться в его комплектности. О всех расхождениях сообщайте компании Aeroflex.

**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:**      Aeroflex

Телефон:      1 (800) 835-2350 (только для США)  
                  1 (316) 522-4981  
Факс:           1 (316) 524-2623  
Эл. почта:      [americas.service@aeroflex.com](mailto:americas.service@aeroflex.com)

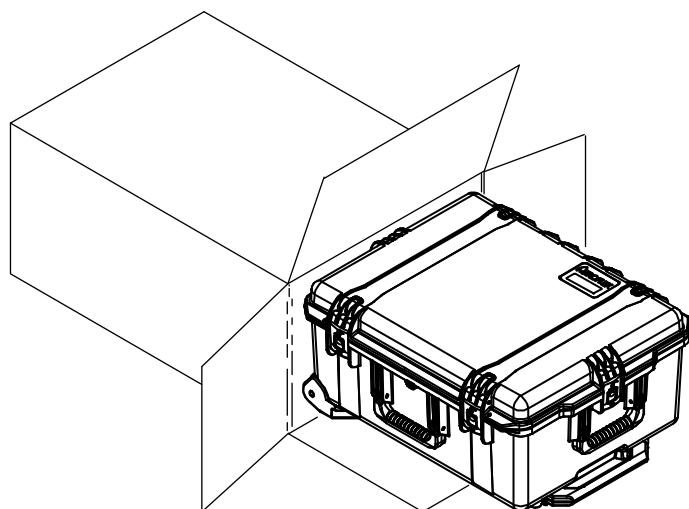

### **3-1-2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ**

1. Извлеките устройство 3550 / 3550R из транспортного ящика или мягкой сумки для переноски (дополнительные принадлежности).



2. Выполните процедуру включения (пункт 2-4-1).

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ**

Устройство 3550 / 3550R получает питание от внутренней литиево-ионной аккумуляторной батареи. Питание к устройству 3550 / 3550R подаётся от внешнего источника питания пост. тока, с помощью которого оператор может подзаряжать аккумуляторную батарею от сети пер. тока. Устройство 3550 / 3550R может непрерывно работать от сети пер. тока посредством внешнего источника питания пост. тока при выполнении технического обслуживания и/или стендовых испытаний.

Внутренняя аккумуляторная батарея снабжает устройство 3550 / 3550R питанием в течение 4,5 часов непрерывной работы, после чего аккумуляторную батарею устройства 3550 / 3550R необходимо подзарядить. Когда индикатор POWER (ПИТАНИЕ) светится ЗЕЛЁНЫМ цветом, заряд аккумуляторной батареи составляет >25 %. Когда индикатор POWER (ПИТАНИЕ) светится ЖЕЛТЫМ цветом, заряд аккумуляторной батареи составляет <25 %.

Если уровень заряда аккумуляторной батареи, указанный в поле BAT (БАТАРЕЯ) на большинстве тестовых экранов, снижается до 10 (10 %), происходит автоматическое отключение устройства 3550 / 3550R.

Зарядное устройство батареи работает при подаче питания пост. тока (11—32 В пост. тока) в устройство 3550/3550R из внешнего источника питания пост. тока, входящего в комплект поставки. При зарядке батарея достигает уровня заряда 100% приблизительно через четыре часа (устройство ВЫКЛ.)/восемь часов (устройство ВКЛ.). Внутреннее зарядное устройство обеспечивает зарядку батареи при температуре от 0° до 45 °C. Устройство 3550 / 3550R может работать, подключенное к внешнему источнику постоянного тока, наружная температура при зарядке аккумуляторной батареи соответствует диапазону (от 0° до 45°C). При включении устройства 3550 / 3550R с полностью разряженной аккумуляторной батареей, подзарядите её в течение 20 минут.

Аккумуляторная батарея подлежит зарядке каждые три месяца (не реже) или отсоединению в случае продолжительных периодов неактивного хранения продолжительностью более шести месяцев.

Аккумуляторную батарею следует извлекать, если температура окружающей среды <-20°C или >60°C.

### **3-3. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

Раздел поиска и устранения неисправностей разбит на таблицу признаков неисправностей и таблицу поиска и устранения неисправностей.

В таблице поиска и устранения неисправностей перечислены общие неисправности, которые могут возникнуть во время эксплуатации устройства 3550 / 3550R. Выполните испытания/проверки и действия по их устранению в перечисленном порядке.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Данное руководство не может перечислить все неисправности, которые могут возникнуть, а также все испытания, проверки и действия по устранению неисправностей.
- Если неисправности нет в перечне или не описаны действия по ее устранению, отправьте устройство 3550 / 3550R в авторизованную ремонтную мастерскую для ремонта.

<b>ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ</b>	<b>ОПИСАНИЕ</b>	<b>СТРАНИЦА</b>
1	Неисправность внешнего источника питания постоянного тока	3-5
2	Индикатор SYS (СИСТЕМА) не светится	3-5
3	Индикатор BATT (АККУМУЛЯТОР) не светится	3-6
4	Перегорел предохранитель	3-6
5	Аккумуляторная батарея не заряжается	3-7
6	Дисплей чистый или нарушено отображение	3-7
7	Не работают клавиши	3-7
8	Неисправен разъем	3-7

## ТАБЛИЦА ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### ПРИМЕЧАНИЕ

В таблице поиска и устранения неисправностей перечислены общие неисправности, которые могут возникнуть во время нормальной эксплуатации устройства 3550 / 3550R. Испытания или проверки, а также действия по устранению неисправностей должны выполняться в указанном порядке. Несоблюдение данных требований может привести к использованию рекомендаций по поиску и устранению неисправностей, которые могут привести к замене рабочих деталей.

---

#### **НЕИСПРАВНОСТЬ** **ИСПЫТАНИЕ ИЛИ ПРОВЕРКА** **ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТИ**

---

##### **1 Неисправность внешнего источника питания постоянного тока**

- Шаг 1. Подключите внешний источник питания постоянного тока к проверенному источнику переменного напряжения и убедитесь, что светодиод светится.
- ◆ Если это не так, замените внешний источник питания постоянного тока.
- Шаг 2. С помощью цифрового мультиметра выполните измерение напряжения на выходе внешнего источника питания постоянного тока, убедившись в том, что оно находится в пределах от 11 до 32 В постоянного тока ( $\pm 2$  В постоянного тока).
- ◆ Если это не так, замените внешний источник питания постоянного тока.

##### **2 Индикатор SYS (СИСТЕМА) не светится**

- Шаг 1. Подключите внешний источник питания постоянного тока к проверенному источнику переменного напряжения и убедитесь, что светодиод светится.
- ◆ Если это не так, замените внешний источник питания постоянного тока.
- Шаг 2. С помощью цифрового мультиметра выполните измерение напряжения на выходе внешнего источника питания постоянного тока, убедившись в том, что оно находится в пределах от 11 до 32 В постоянного тока ( $\pm 2$  В постоянного тока).
- ◆ Если это не так, замените внешний источник питания постоянного тока.
- Шаг 3. Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея установлена.
- ◆ Если это не так, установите аккумуляторную батарею (пункт 3-3-2).
- Шаг 4. Убедитесь в том, что предохранитель не перегорел.
- ◆ Если это не так, замените предохранитель (пункт 3-3-3).
- Шаг 5. Отключите внешний источник питания постоянного тока от устройства 3550 / 3550R. С помощью цифрового мультиметра убедитесь в наличии напряжения 11,1 В на разъеме аккумуляторной батареи (красный провод).
- ◆ Если это не так, замените аккумуляторную батарею (пункт 3-3-2).
- Шаг 6. Подключите внешний источник питания постоянного тока к устройству 3550 / 3550R. С помощью цифрового мультиметра убедитесь в наличии напряжения 12,6 В на разъеме аккумуляторной батареи (красный провод).
- ◆ Если это не так, см. раздел «Поиск и устранение неисправностей» руководства по техническому обслуживанию устройства 3550 / 3550R.
  - ◆ Обратитесь в отдел обслуживания клиентов компании Aeroflex.

## ТАБЛИЦА ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолжение)

### НЕИСПРАВНОСТЬ ИСПЫТАНИЕ ИЛИ ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТИ

#### 3 Индикатор ВАТТ (АККУМУЛЯТОР) не светится

- Шаг 1. Подключите внешний источник питания постоянного тока к проверенному источнику переменного напряжения и убедитесь, что светодиод светится.
- ◆ Если это не так, замените внешний источник питания постоянного тока.
- Шаг 2. С помощью цифрового мультиметра выполните измерение напряжения на выходе внешнего источника питания постоянного тока, убедившись в том, что оно находится в пределах от 11 до 32 В постоянного тока ( $\pm 2$  В постоянного тока).
- ◆ Если это не так, замените внешний источник питания постоянного тока.
- Шаг 3. Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея установлена.
- ◆ Если это не так, установите аккумуляторную батарею (пункт 3-3-2).
- Шаг 4. Убедитесь в том, что предохранитель не перегорел.
- ◆ Если это не так, замените предохранитель (пункт 3-3-3).
- Шаг 5. Отключите внешний источник питания постоянного тока от устройства 3550 / 3550R. С помощью цифрового мультиметра убедитесь в наличии напряжения 11,1 В на разъеме аккумуляторной батареи (красный провод).
- ◆ Если это не так, замените аккумуляторную батарею (пункт 3-3-2).
- Шаг 6. Подключите внешний источник питания постоянного тока к устройству 3550 / 3550R. С помощью цифрового мультиметра убедитесь в наличии напряжения 12,6 В на разъеме аккумуляторной батареи (красный провод).
- ◆ Если это не так, см. раздел «Поиск и устранение неисправностей» руководства по техническому обслуживанию устройства 3550 / 3550R.
  - ◆ Обратитесь в отдел обслуживания клиентов компании Aeroflex.

#### 4 Перегорел предохранитель

- Шаг 1. Подключите внешний источник питания постоянного тока к проверенному источнику переменного напряжения и убедитесь, что светодиод светится.
- ◆ Если это не так, замените внешний источник питания постоянного тока.
- Шаг 2. С помощью цифрового мультиметра выполните измерение напряжения на выходе внешнего источника питания постоянного тока, убедившись в том, что оно находится в пределах от 11 до 32 В постоянного тока ( $\pm 2$  В постоянного тока).
- ◆ Если это не так, замените внешний источник питания постоянного тока.
- Шаг 3. Замените предохранитель (пункт 3-3-3).
- ◆ Если предохранитель продолжает перегорать, см. раздел «Поиск и устранение неисправностей» руководства по техническому обслуживанию устройства 3550 / 3550R.
  - ◆ Обратитесь в отдел обслуживания клиентов компании Aeroflex.

## ТАБЛИЦА ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолжение)

### НЕИСПРАВНОСТЬ ИСПЫТАНИЕ ИЛИ ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТИ

#### 5 Аккумуляторная батарея не заряжается

- Шаг 1. Подключите внешний источник питания постоянного тока к устройству 3550 / 3550R и убедитесь, что индикатор BATT (ЗАРЯДКА) зеленый или желтый.
- ◆ Если это не так, замените аккумуляторную батарею (пункт 3-3-2).
- Шаг 2. Полностью зарядите батарею в течение четырех часов (устройство ВЫКЛ.)/восьми часов (устройство ВКЛ.) и проверьте, что индикатор BATT (БАТАРЕЯ) стал зеленым.
- ◆ Если это не так, замените аккумуляторную батарею (пункт 3-3-2).

#### 6 Дисплей чистый или нарушено отображение

- Шаг 1. Нажмите клавишу POWER (ПИТАНИЕ).
- Шаг 2. Проверьте и/или настройте уровни контрастности и яркости.
- См. раздел «Поиск и устранение неисправностей» руководства по техническому обслуживанию устройства 3550 / 3550R.
- Обратитесь в отдел обслуживания клиентов компании Aeroflex.

#### 7 Не работают клавиши

- См. раздел «Поиск и устранение неисправностей» руководства по техническому обслуживанию устройства 3550 / 3550R.
- Обратитесь в отдел обслуживания клиентов компании Aeroflex.

#### 8 Неудачная самопроверка

- См. раздел «Поиск и устранение неисправностей» руководства по техническому обслуживанию устройства 3550 / 3550R.
- Обратитесь в отдел обслуживания клиентов компании Aeroflex.

#### 9 Неисправен разъем

- Проверьте разъем на предмет повреждения или износа.
- См. раздел «Поиск и устранение неисправностей» руководства по техническому обслуживанию устройства 3550 / 3550R.
- Обратитесь в отдел обслуживания клиентов компании Aeroflex.

### **3-3. ПРОЦЕДУРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

#### **3-3-1. ПОДЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ**

Аккумуляторная батарея рассчитана на питание устройства 3550 / 3550R в течение 4,5 часов непрерывной работы, после чего ее необходимо подзарядить. Зарядное устройство батареи работает при подаче питания пост. тока (11—32 В пост. тока) в устройство 3550/3550R из внешнего источника питания пост. тока, входящего в комплект поставки. При зарядке батарея достигает уровня заряда 100% приблизительно через четыре часа (устройство ВЫКЛ.)/восемь часов (устройство ВКЛ.). Внутреннее зарядное устройство обеспечивает зарядку батареи при температуре от 0° до 45 °C. При включении устройства 3550 / 3550R с полностью разряженной аккумуляторной батареей, подзарядите её в течение 20 минут.

Аккумуляторная батарея подлежит зарядке каждые три месяца (не реже) или отсоединению в случае продолжительных периодов неактивного хранения продолжительностью более шести месяцев.

Аккумуляторную батарею следует извлекать, если температура окружающей среды для устройства 3550 / 3550R <-20 °C или >60 °C.

#### **ОПИСАНИЕ**

Данная процедура используется для зарядки аккумуляторной батареи устройства 3550 / 3550R с помощью внешнего источника питания постоянного тока.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не заряжайте литиево-ионную аккумуляторную батарею вне устройства 3550 / 3550R.



1. Подключите внешний источник питания пост. тока к разъёму DC IN (ВХОД ПОСТ. ТОКА) устройства 3550 / 3550R.
2. Подключите кабель питания пер. тока к разъёму AC PWR (ПИТАНИЕ ПЕР. ТОКА) на внешнем источнике питания пост. тока и к соответствующему источнику питания пер. тока.
3. Убедитесь в том, что индикатор BATT (АККУМУЛЯТОР) ЖЕЛТЫЙ.

### **3-3-1. ПОДЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (продолжение)**

4. Заряжайте батарею в течение четырех часов (устройство ВЫКЛ.)/восемьи часов (устройство ВКЛ.) или до тех пор, пока индикатор BATT (БАТАРЕЯ) не станет зеленым.

Если индикатор BATT (ЗАРЯДКА) ЖЕЛТЫЙ и/или аккумуляторная батарея не заряжается и устройство 3550 / 3550R не работает от аккумуляторного питания, см. раздел «Поиск и устранение неисправностей» (пункт 3-2).

### 3-3-2. ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

#### ОПИСАНИЕ

Данная процедура используется для замены аккумуляторной батареи устройства 3550 / 3550R.

#### ОСТОРОЖНО

ВЫПОЛНЯЙТЕ ЗАМЕНУ ТОЛЬКО НА ТРЕБУЕМЫЙ ТИП АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТАНАВЛИВАТЬ НЕЗАРЯЖАЕМУЮ БАТАРЕЮ.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- ВЫПОЛНЯЙТЕ УТИЛИЗАЦИЮ ЛИТИЕВО-ИОННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМИ СТАНДАРТНЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ БЕЗОПАСНОСТИ. НЕ РАЗРУШАЙТЕ, НЕ СЖИГАЙТЕ И НЕ УТИЛИЗИРУЙТЕ ЛИТИЕВО-ИОННУЮ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ КАК ОБЫЧНЫЕ ОТХОДЫ.
- НЕ ЗАМЫКАЙТЕ НАКОРОТКО И НЕ РАЗРЯЖАЙТЕ ПРИНУДИТЕЛЬНО ЛИТИЕВО-ИОННУЮ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ТРЕЩИН, ПЕРЕГРЕВУ ИЛИ ВЗРЫВУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.

#### ИЗВЛЕЧЕНИЕ

1. Полностью отверните невыпадающие винты (на каждой стороне бампера) на двух нижних бамперах и снимите бамперы с устройства 3550 / 3550R.



2. Полностью отпустите пять невыпадающих винтов, удерживающих крышку аккумуляторной батареи на устройстве 3550 / 3550R, и снимите крышку аккумуляторной батареи с устройства 3550 / 3550R.

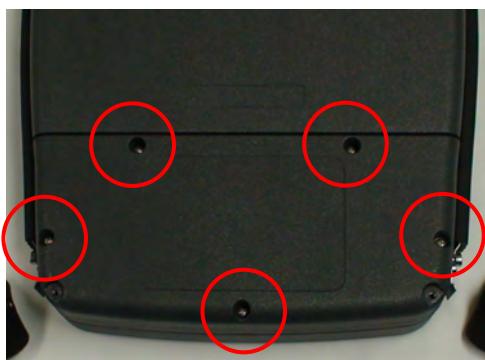

### 3-3-2. ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (продолжение)

#### ИЗВЛЕЧЕНИЕ (продолжение)

3. Отсоедините жгут проводов аккумуляторной батареи и извлеките аккумуляторную батарею из устройства 3550 / 3550R.



#### УСТАНОВКА

1. Установите аккумуляторную батарею в устройство 3550 / 3550R и подсоедините жгут проводов аккумуляторной батареи.



2. Установите крышку батарейного отсека на устройство 3550 / 3550R и затяните пять невыпадающих винтов (с усилием 8 дюйм/фунт).



### **3-3-2. ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (продолжение)**

#### **УСТАНОВКА (продолжение)**

3. Установите два нижних бампера на устройство 3550 / 3550R и затяните невыпадающие винты (на каждой стороне бампера) (с усилием 8 дюйм/фунт).



### 3-3-3. ЗАМЕНА ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

#### ОПИСАНИЕ

Данная процедура используется для замены внутреннего плавкого предохранителя устройства 3550 / 3550R.

#### ОСТОРОЖНО

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТОЯННОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗГОРАНИЯ, ВЫПОЛНЯЙТЕ ЗАМЕНУ ТОЛЬКО НА ПРЕДОХРАНИТЕЛИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ НАПРЯЖЕНИЕМ И ТОКОМ. (5 А, 32 В ПОСТ. ТОКА, ТИП F - МИНИАТЮРНЫЙ ПЛОСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ)

#### ИЗВЛЕЧЕНИЕ

1. Полностью отверните невыпадающие винты (на каждой стороне бампера) на двух нижних бамперах и снимите бамперы с устройства 3550 / 3550R.



2. Полностью отпустите пять невыпадающих винтов, удерживающих крышку аккумуляторной батареи на устройстве 3550 / 3550R, и снимите крышку аккумуляторной батареи с устройства 3550 / 3550R.



### **3-3-3. ЗАМЕНА ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ (продолжение)**

#### **ИЗВЛЕЧЕНИЕ (продолжение)**

3. Найдите и извлеките предохранитель.



#### **УСТАНОВКА**


1. Вставьте предохранитель.



### **3-3-3. ЗАМЕНА ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ (продолжение)**

#### **УСТАНОВКА (продолжение)**

2. Установите крышку батарейного отсека на устройство 3550 / 3550R и затяните пять невыпадающих винтов (с усилием 8 дюйм/фунт).

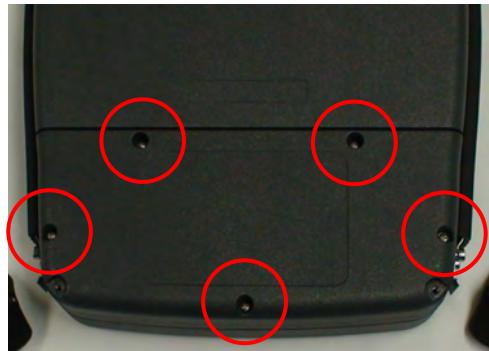

3. Установите два нижних бампера на устройство 3550 / 3550R и затяните невыпадающие винты (на каждой стороне бампера) (с усилием 8 дюйм/фунт).



### **3-3-4. ЗАМЕНА РУЧКИ**

#### **ОПИСАНИЕ**

Данная процедура используется для замены ручки устройства 3550 / 3550R.

#### **СНЯТИЕ**

1. Полностью отверните невыпадающие винты (на каждой стороне бампера) на двух бамперах (с правой и левой сторон устройств 3550 / 3550R) и снимите бамперы.



2. Отверните четыре болта с буртиками, крепящие ручку на устройстве 3550 / 3550R, и снимите ручку.



### **3-3-4. ЗАМЕНА РУЧКИ (продолжение)**

#### **УСТАНОВКА**

1. Установите ручку и вверните четыре болта с буртиками (с усилием 8 дюйм/фунт.).



2. Установите два бампера (с правой и левой сторон устрйства 3550 / 3550R) и затяните невыпадающие болты (на каждой стороне бампера) (с усилием 8 дюйм/фунт).



### **3-3-5. ЗАМЕНА БАМПЕРА**

#### **ОПИСАНИЕ**

Данная процедура используется для замены бамперов устройства 3550 / 3550R.

#### **СНЯТИЕ**

Полностью отпустите невыпадающие винты с каждой из сторон бампера и снимите бампер с устройства 3550 / 3550R.



#### **УСТАНОВКА**

Установите бампер на устройство 3550 / 3550R и затяните невыпадающие винты (на каждой стороне бампера) (с усилием 8 дюйм/фунт).



## **3-4. ПОДГОТОВКА К ХРАНЕНИЮ ИЛИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ**

### **A. Упаковка**

---

Упаковка устройства 3550 / 3550R в оригинальный транспортный контейнер. При использовании отличающегося от оригинального упаковочного материала, выполняйте следующие инструкции:

- Заверните транспортный ящик устройства 3550 / 3550R в пластиковый упаковочный материал.
- Используйте картонный транспортный ящик с двойными стенками.
- Защитите транспортный ящик устройства 3550 / 3550R со всех сторон ударопоглощающим материалом, чтобы предотвратить его перемещение внутри контейнера.
- Оберните транспортный контейнер соответствующей упаковочной лентой.
- Нанесите надпись «ХРУПКИЙ ПРЕДМЕТ» на верхнюю, нижнюю и боковые стороны транспортного контейнера.

### **B. Окружающая среда**

---

Устройство 3550 / 3550R должно храниться в чистых и сухих условиях. В среде с высокой влажностью необходимо защитить устройство 3550 / 3550R от колебаний температуры, которые могут привести к возникновению внутренней конденсации. При транспортировке и хранении должны соблюдаться следующие условия окружающей среды:

Температура: ..... -30°C – +71°C

Относительная влажность: ..... 0-95%

Высота: ..... 0-4600 м


Вибрация: ..... <2 г

Ударное воздействие: ..... <30 г

\* Аккумуляторная батарея не должна подвергаться воздействию температур <-20°C или >+60 °C.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А – ТАБЛИЦЫ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМОВ


## A-1. РАЗЪЕМЫ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ

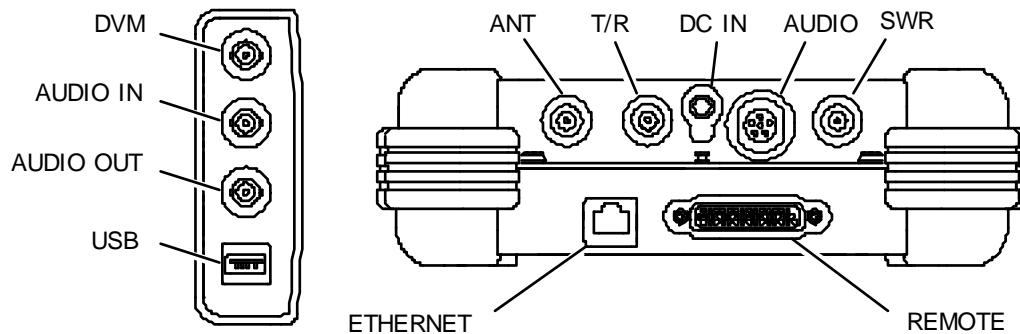

РАЗЪЕМ	ТИП	ТИП СИГНАЛА	ВХОД/ВЫХОД
ANT (АНТЕННА)	Гнездо TNC		ВХОД/ВЫХОД
T/R (Приема/передачи)	Гнездо TNC		ВХОД/ВЫХОД
SWR (KCB)	Гнездо TNC		ВЫХОД
DC IN (ВХОД ПОСТ. ТОКА)	2,5 мм, КРУГЛЫЙ (2,5 мм – центральный, 5,5 мм – наружный диаметр, положительный контакт в центре)		ВХОД
AUDIO (АУДИОСИГНАЛ)	6-контактный КРУГЛЫЙ, гнездо	СМЕШАННЫЙ	ВХОД/ВЫХОД
	См. Приложение А, таб. 2 с описанием разъема AUDIO		
REMOTE (ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ)	44-контакта, D-SUB, гнездовой	СМЕШАННЫЙ	ВХОД/ВЫХОД
	См. Приложение А, таб. 3 с описанием разъема REMOTE		
ETHERNET		СМЕШАННЫЙ	ВХОД/ВЫХОД
	См. Приложение А, таб. 4 с описанием разъема ETHERNET		
DVM (ЦИФРОВОЙ ВОЛЬТМЕТР)	BNC гнездо		ВХОД
AUDIO IN (АУДИОВХОД)	BNC гнездо		ВХОД
AUDIO OUT (АУДИОВЫХОД)	BNC гнездо		ВЫХОД
USB		СМЕШАННЫЙ	ВХОД/ВЫХОД
	См. Приложение А, таб. 5 с описанием разъема USB		

Таблица А-1. Разъемы входов/выходов


## A-2. ТАБЛИЦА КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА AUDIO

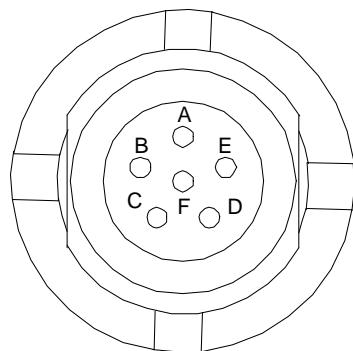

БУЛАВКА СОЕДИНИТЕЛЯ	ИМЯ СИГНАЛА
A	GND
B	SPEAKER+
C	PTT
D	MIC
E	MICSEL1
F	MICSEL2

Таблица А-2. Таблица контактов разъема AUDIO


### A-3. ТАБЛИЦА КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА REMOTE

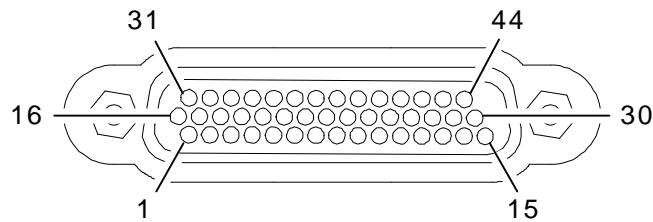

БУЛАВКА СОЕДИНИТЕЛЯ	ИМЯ СИГНАЛА	БУЛАВКА СОЕДИНИТЕЛЯ	ИМЯ СИГНАЛА
1	USB3_VBUS	23	GND
2	USB3_GND	24	PPC_ETX_P
3	+5V_ACC	25	GND
4	PPCDBG_RXD	26	PPCUSR_CTS
5	GND	27	PPCUSR_RXD
6	OMAPRCI_RTS	28	REM_GPIO(5)
7	GND	29	REM_GPIO(1)
8	PPC_ERX_N	30	REM_GPIO(3)
9	PPC_ETX_N	31	USB3_VBUS
10	GND	32	USB3_GND
11	PPCUSR_RTS	33	+5V_ACC
12	PPCUSR_RXD	34	PPCDBG_RXD
13	REM_GPIO(7)	35	GND
14	REM_GPIO(6)	36	OMAPRCI_RXD
15	REM_GPIO(2)	37	GND
16	USB3_FD_N	38	PPC_ERX_P
17	USB3_FD_P	39	GND
18	OMAPCON_RXD	40	REM_GPIO(4)
19	OMAPCON_TXD	41	REM_GPIO(0)
20	GND	42	OMAPCON_RTS
21	OMAPRCI_RXD	43	OMAPCON_CTS
22	OMAPRCI_CTS	44	BKBOX#

Таблица A-3. Таблица контактов разъема REMOTE


#### A-4. ТАБЛИЦА КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА ETHERNET

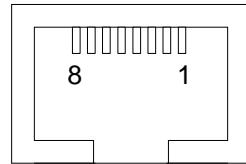

БУЛАВКА СОЕДИНИТЕЛЯ	ИМЯ СИГНАЛА
1	TX+
2	TX-
3	RX+
4	NOT USED
5	NOT USED
6	RX-
7	NOT USED
8	NOT USED

Таблица А-4. Таблица контактов разъема ETHERNET

## A-5. ТАБЛИЦА КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА USB

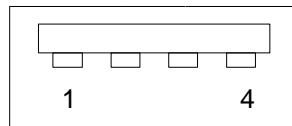

БУЛАВКА СОЕДИНИТЕЛЯ	ИМЯ СИГНАЛА
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

Таблица A-5. Таблица контактов разъема USB

ЭТА СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ.

## ПРИЛОЖЕНИЕ В – АББРЕВИАТУРЫ

<b>A</b>		<b>F</b>	
A	Амперы	F	Гнездовой
AC	Переменный ток	FH	Скачок частоты
AF	Звуковая частота	Fgen	Функциональный генератор
AFBW	Диапазон звуковых частот	FM	Частотная модуляция
AM	Амплитудная модуляция	FPGA	Программируемая
ANT	Антenna		пользователем логическая
Assy	Узел		микросхема
ATTN	Ослабление	FREQ	Частота
Aud	Аудио		
<b>B</b>		<b>G</b>	
Bat	Аккумуляторная батарея	Gen	Генерировать/Генератор
Batt	Аккумуляторная батарея	GHz	Гигагерц ( $10^9$ Гц)
BER	Вероятность появления ошибочных битов	H	<b>H</b>
BNC	Bayonet Neill-Concelman	HI	Час
BP	Полоса пропускания	HP	Высокий
BW	Диапазон частот	Hr	Верхних частот
<b>C</b>		<b>I</b>	
C	Градусы Цельсия	ID	Идентификация
CAL	Калибровать/калибровка	i.e.,	То есть ...
CD	Компакт-диск (CD-ROM)	IF	Промежуточная частота
CFM	Встроенное ПО Coldfire	IN	Вход или дюйм
CH	Канал	In/lbs.	Дюймов/Фунт
Config	Конфигурировать/Конфи- гурация	I/O	Вход/Выход
CPLD	Комплексное логическое устройство		
CW	Незатухающие колебания	kHz	<b>K</b>
<b>D</b>		<b>L</b>	
D	День	LCD	Жидкокристаллический
dB	Децибел		дисплей
dBc	Децибел ниже несущей	LO	Низкий
dBm	Децибел относительно 1 мВт	LP	Нижних частот
DC	Постоянный ток	Lvl	Уровень
DCS	Цифровая система шумоподавления		
Demod	Демодуляция		
DEV	Девиация	M, m	<b>M</b>
DIST	Искажения		Месяц, метры, минуты, или штыревой
DTF	Расстояние до сбоя	MFIO	Многофункциональный вход/выход
DVM	Цифровой вольтметр		
<b>E</b>		<b>N</b>	
e.g.	Например ...	MHz	Мегагерцы ( $10^6$ Гц)
EMC	Электромагнитная совместимость	MIC	Микрофон
EMI	Электромагнитные помехи	MIN, min	Минимум или минуты
Err	Ошибка	mm	Миллиметр ( $10^{-3}$ м)
ESC	Выход	MOD	Модуляция
Est	Расчетный		
		N/A	Не применяется
		NORM	Нормальный или нормализованный

**O**

OUT	Выход
Ovr	Перегрузка

**P**

para	Пункт
PC	Печатная плата
PCB	Печатная плата
PPC	PowerPC
ppm	Частей на миллион
PTT	Нажать для разговора
Pwr	Питание

**R**

REC	Прием
RF	Радиочастота
RSSI	Индикация мощности принятого сигнала
RX	Прием

**S**

SWR	Коэффициент стоячей волны
SYS	Система

**T**

TDM	Временное мультиплексирование
Tem	Температура
Temp	Температура
TNC	Threaded Neill-Concelman
T/R	Передача/Прием
TX	Передача

**U**

UHF	Ультравысокая частота
UI	Интерфейс пользователя
USB	Универсальная
	последовательная шина
UUT	Испытываемое устройство

**V**

V	Вольт
VAC	Вольты, переменный ток
Vdc	Вольты, постоянный ток
VHF	Сверхвысокая частота
Vol	Громкость
Vp	Вольты пиковые
Vrms	Вольты среднеквадратичные
VSWR	Коэффициент стоячей волны по напряжению

**W**

W	Ватт
---	------

**Y**

Y	Год
---	-----

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

<b>A</b>		<b>О</b>	
Аббревиатуры	B-1	Общие сведения	1-1
Аккумуляторная батарея		Назначение	1-1
Зарядка (процедура)	3-7	Таблица перекрестных ссылок для номенклатуры	1-1
Замена (процедура)	3-9	Окно вызова	2-27
Меры предосторожности	3-2	Окружающая среда	3-18
<b>В</b>		Органы управления, индикаторы и разъёмы	2-1
Вкладки функций/Окна функций	2-3	Обслуживание после получения	v, 3-1
Мультиязычная поддержка	2-18	Дополнительные компоненты	x
Сенсорный экран	2-7	Обслуживание после получения материала	3-1
Использование сенсорного экрана	2-7	Проверка распакованного оборудования	3-1
Компоненты интерфейса пользователя	2-7	Распаковка	3-1
Экранные значки	2-4	Предварительное обслуживание и настройка	3-2
Возможности	1-2	Стандартные компоненты	vi
Возможности и функции оборудования	1-2		
Возможности	1-2		
Функции	1-3		
<b>Г</b>			
График проверок	2-20		
<b>З</b>			
Замена бампера (процедура)	3-17	Перечень признаков неисправностей (поиск и устранение	3-3
Замена плавкого предохранителя (процедура)	3-12	неисправностей)	
Замена ручки (процедура)	3-15	Плановые проверки и техническое обслуживание	2-20
<b>И</b>		Общие сведения	2-20
Измерение		Процедуры планового технического обслуживания	2-20
DTF (Расстояние до сбоя)	2-38	График проверок	2-20
SWR (KCB)	2-35	Инструменты, материалы и оборудование	2-20
Инструкции по эксплуатации	2-1	Плановые проверки	2-20
Использование в нормальных условиях	2-21	Подготовка к хранению или транспортировке	3-18
Клонирование устройства	2-29	Окружающая среда	3-18
Окна сохранения/вызыва функций	2-27	Упаковка	3-18
Порядок включения	2-21	Поиск и устранение неисправностей	3-3
Установка/удаление лицензии	2-22	Перечень признаков неисправностей	3-3
Установка программного обеспечения	2-24	Таблица поиска и устранения неисправностей	3-4
<b>К</b>		Порядок включения	2-21
Клонирование устройства	2-29	Порядок работы	2-30
Компоненты интерфейса пользователя	2-7	Введение	2-30
<b>М</b>		Измерение DTF (Расстояние до сбоя)	2-38
Мультиязычная поддержка	2-18	Измерение KCB	2-35
<b>Н</b>		Расширенная проверка оборудования,	2-34
Назначение	1-1	установленного на транспортном средстве	
Необходимые инструменты, материалы и оборудование	2-20	Типовая проверка оборудования, установленного на	2-30
		транспортном средстве	
		Предварительное обслуживание и настройка	3-2
		оборудования	
		Приналежности	
		Дополнительные компоненты	x
		Стандартные компоненты	vi
		Принцип работы	1-17
		Проверка оборудования, установленного на транспортном	
		средстве	
		Расширенная проверка оборудования,	2-34
		установленного на транспортном средстве	
		Типовая проверка оборудования, установленного	2-30
		на транспортном средстве	
		Проверка распакованного оборудования	v, 3-1
		Процедуры технического обслуживания	3-7
		Подзарядка аккумуляторной батареи	3-7
		Замена аккумуляторной батареи	3-9
		Замена бампера	3-17
		Замена плавкого предохранителя	3-12
		Замена ручки	3-15

**P**

Разъемы входов/выходов	A-1
Распаковка,	3-1
Расширенная проверка оборудования, установленного на транспортном средстве	2-34

**C**

Сенсорный экран	2-6
Снимок экрана	2-29

**T**

Таблица контактов разъема AUDIO	A-2
Таблица контактов разъема ETHERNET	A-4
Таблица контактов разъема USB	A-5
Таблицы контактов разъемов	
Разъемы входов/выходов	A-1
Таблица контактов разъема AUDIO	A-2
Таблица контактов разъема ETHERNET	A-4
Таблица контактов разъема REMOTE	A-3
Таблица контактов разъема USB	A-5
Таблица перекрестных ссылок для номенклатуры	1-1
Технические характеристики оборудования	1-5
Типовая проверка оборудования, установленного на транспортном средстве	2-30

**У**

Удаление лицензии	2-22
Упаковка	3-18
Установка/удаление лицензии	2-22
Установка программного обеспечения	2-23

**Ф**

Функции	1-3
---------	-----

**Э**

Экранные значки	2-4
Экономичный режим (режим ожидания)	2-15

As we are always seeking to improve our products, the information in this document gives only a general indication of the product capacity, performance and suitability, none of which shall form part of any contract. We reserve the right to make design changes without notice.

<b>CHINA / Beijing</b>	Tel: [+86] (10) 6539 1166	Fax: [+86] (10) 6539 1778
<b>CHINA / Shanghai</b>	Tel: [+86] (21) 5109 5128	Fax: [+86] (21) 6457 7668
<b>FINLAND</b>	Tel: [+358] (9) 2709 5541	Fax: [+358] (9) 804 2441
<b>FRANCE</b>	Tel: [+33] 1 60 79 96 00	Fax: [+33] 1 60 77 69 22
<b>GERMANY</b>	Tel: [+49] 8131 2926-0	Fax: [+49] 8131 2926-130
<b>HONG KONG</b>	Tel: [+852] 2832 7988	Fax: [+852] 2834 5364
<b>INDIA</b>	Tel: [+91] (0) 80 4115 4501	Fax: [+91] (0) 80 4115 4502
<b>JAPAN</b>	Tel: [+81] 3 3500 5591	Fax: [+81] 3 3500 5592
<b>KOREA</b>	Tel: [+82] (2) 3424 2719	Fax: [+82] (2) 3424 8620
<b>SCANDINAVIA</b>	Tel: [+45] 9614 0045	Fax: [+45] 9614 0047
<b>*SINGAPORE</b>	Tel: [+65] 6873 0991	Fax: [+65] 6873 0992
<b>SPAIN</b>	Tel: [+34] (91) 640 11 34	Fax: [+34] (91) 640 06 40
<b>UK / Cambridge</b>	Tel: [+44] (0) 1763 262277	Fax: [+44] (0) 1763 285353
<b>*UK / Stevenage</b>	Tel: [+44] (0) 1438 742200 Freephone: 0800 282388	Fax: [+44] (0) 1438 727601
<b>*USA</b>	Tel: [+1] (316) 522 4981 Toll Free: 800 835 2352	Fax: [+1] (316) 522 1360

\* Indicates Regional Service Center

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ:** Этот документ содержит контролируемые технические данные, находящиеся под юрисдикцией Правил экспортного управления (EAR), 15 CFR 730-774. Запрещается передавать его какой-либо иностранной третьей стороне без предварительного одобрения Министерства торговли США, Бюро промышленности и безопасности (BIS). Нарушение этих правил карается штрафом, тюремным заключением или обоими средствами пресечения.

The AeroFlex logo consists of the word "AEROFLEX" in a bold, sans-serif font. A stylized blue downward-pointing arrow is positioned above the letter "A".

Our passion for performance is defined by three attributes represented by these three icons: solution-minded, performance-driven, customer-focused.